

# DT4252

# DT4253

# DT4255

# DT4256

## 数字万用表

## DIGITAL MULTIMETER

# HIOKI

### 使用说明书



使用前请阅读

请妥善保管

### CN

保留备用

Nov. 2023 Revised edition 6  
DT4251A982-06 (A980-06)



600380336

# 目录

前言 .....	1
核对包装内容 .....	2
选件 (另售) .....	2
安全注意事项 .....	6
使用注意事项 .....	11

## 1 概述 17

1.1 概述和特性 .....	17
1.2 各部分的名称和功能 .....	18
1.3 显示 .....	24
1.4 警报显示器与电池指示器 .....	25

## 2 测量准备 27

2.1 测量流程 .....	27
2.2 安装 / 更换电池 .....	28
2.3 使用测试线 .....	31
2.4 在测量地点的安装 .....	34
用支架立起本仪表 .....	34
带磁铁吊绳的安装方法 .....	34
2.5 使用携带盒 .....	36

## 3 执行测量 39

3.1 使用前的检查 .....	39
3.2 测量电压 .....	45
测量交流电压 .....	45
测量直流电压 .....	46
使用交流和直流自动判断功能进行测量 (DT4253, DT4255, DT4256) .....	47
3.3 测量频率 .....	48

3.4	导通检查 .....	49
3.5	测量二极管 .....	50
3.6	测量电阻 .....	51
3.7	测量温度 (DT4253) .....	52
3.8	测量静电容量 .....	54
3.9	测量电流 (DT4252、DT4253、DT4256) ...	55
	测量直流 / 交流电流 .....	55
3.10	使用钳式探头 (DT4253, DT4255, DT4256) 测量交流电流 .....	58
3.11	验电确认 (DT4255, DT4256) .....	60
3.12	利用直流高压测试探头测量直流电压 .....	61
	进行测量 .....	62

## 4 便利的使用方法 63

4.1	选择测量量程 .....	63
	用自动量程测量 .....	63
	用手动量程测量 .....	63
4.2	保持测量值 .....	64
	手动保持测量值 (HOLD) .....	64
	当测量值稳定时，将被自动保持 (AUTO HOLD) ....	64
4.3	减少噪声 (FILTER) .....	67
4.4	确认最大值 / 最小值 / 平均值 .....	69
4.5	确认相对值 / 执行调零 .....	70
	确认相对值 (REL) .....	70
	执行调零 .....	72
4.6	打开背光灯 .....	73
4.7	使用自动节电 (APS) .....	73
4.8	使用测量值的正负判定功能 (DT4255、DT4256) .....	74
4.9	与计算机通讯 .....	75
4.10	电源接通选项表 .....	77

<b>5</b>	<b>规格</b>	<b>81</b>
5.1	一般规格 .....	81
5.2	电气特性 .....	83
5.3	精度表 .....	84
<b>6</b>	<b>维护和检修</b>	<b>95</b>
6.1	维修、检查和清洁 .....	95
6.2	故障诊断 .....	96
6.3	错误显示 .....	98
6.4	更换熔断器 .....	99
<b>附录</b>		<b>附录 1</b>
附录 1	有效值与平均值 .....	附录 1



## 前言

感谢您购买 HIOKI DT4252、DT4253、DT4255、DT4256 数字万用表。要获得产品的最大性能，请首先阅读本手册，并保管在身边以备将来查阅。

### 使用说明书的最新版本

使用说明书内容可能会因修订·规格变更等而发生变化。

可从本公司网站下载最新版本。

<https://www.hioki.cn/download/1.html>



### 产品用户注册

为保证产品相关重要信息的送达，请进行用户注册。

<https://www.hioki.cn/login.html>



## 使用说明书的对象读者

本使用说明书以使用产品以及指导产品使用方法的人员为对象。以具有电气方面知识(工业专科学校电气专业毕业的水平)为前提，说明产品的使用方法。

## 核对包装内容


当您收到本仪表时，请仔细检查，确保装运期间没有发生损伤。尤其要检查附件、面板开关和连接器。如果损伤明显，或者不能按照规格动作，请联系代理店或距您最近的营业据点。

按照如下要求检查包装内容。


- 本仪表（皮套已安装）




**DT4252**

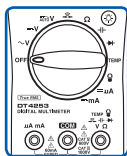

**DT4253**

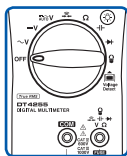

**DT4255**

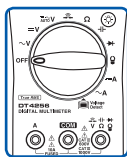

**DT4256**

- L9207-10 测试线  
(p. 31)



- 7号碱性电池  
(LR03) × 4



- 操作手册




## 选件（另售）

本仪表有以下一些选件可用、订货时，请联系销售店（代理店）或最近的 HIOKI 营业据点。

选件可能会有变动。请在我司网站上确认最新信息。

## 连接电缆

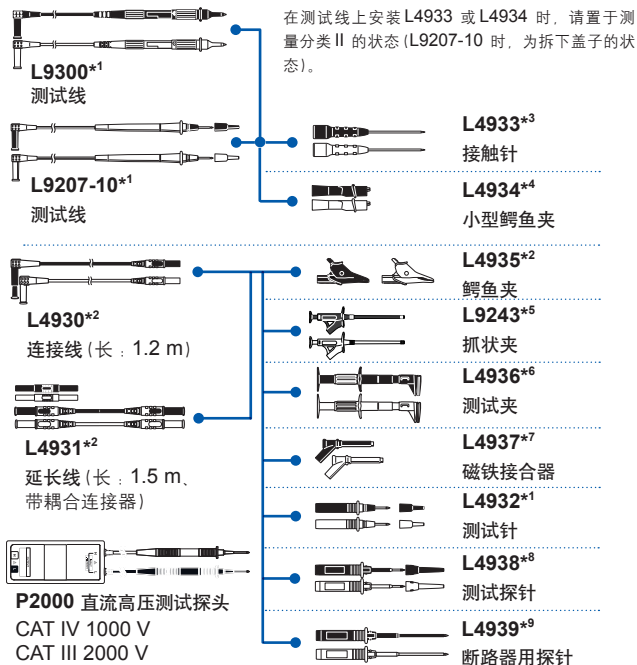

\*1: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V / CAT II 1000 V, 10 A

\*2: CAT IV 600 V / CAT III 1000 V, 10 A

\*3: AC 30 V / DC 60 V, 3 A

\*4: CAT III 300 V / CAT II 600 V, 3 A

\*5: CAT II 1000 V, 1 A

\*6: CAT III 600 V, 5 A

\*7: CAT III 1000 V, 2 A

\*8: CAT III 600 V / CAT II 600 V, 10 A

\*9: CAT III 600 V, 10 A



选件 (另售)

## 用于钳式电流测量 (仅支持 DT4253、DT4255、DT4256)



9010-50, 9018-50, 9132-50\*4

钳式探头

9704

转换器

钳式探头	额定电流	可测量导体的直径
9010-50, 9018-50	500 A rms	$\phi 46$ mm 以下
9132-50	1000 A rms	$\phi 55$ mm 以下, 80 × 20 mm 母线排

## 温度测量 (仅限 DT4253)



DT4910 K 型热电偶 (p. 52)

- 测温连接点：开槽式 (焊接)
- 传感器长度：约 800 mm
- 动作温度：-40°C 至 260°C (测温部位)、-15°C 至 55°C (连接器)
- 容差：±2.5°C

## 携带盒

可将本仪表、测试线、操作手册和其他东西装进盒里。



C0201 携带盒  
(p. 36)



C0202 携带盒



3853 携带盒

## Z5004 带磁铁吊带 (p. 34)



将吊带系在本仪表上，并确保使用中吊带被牢牢固定在像金属板那样的壁面上。

## DT4900-01 通讯包 (USB) (p. 75)



包括通讯适配器、USB 电缆、计算机软件 and 通讯说明书。



本仪表资料可被存储在计算机中。

## 安全注意事项

本仪表遵照 IEC 61010 安全标准设计，且在装运前经过全面安全测试。但是，用本手册没有记录的方法使用本仪器可能使提供的安全特性失效。

使用本仪表前，务必仔细阅读以下安全注意事项。

### 危险



错误使用可能导致人身伤害或死亡，并损坏本仪表。使用前，请您务必理解本手册中的使用说明和步骤。

### 警告



关于电源供应，电路短路有引发触电、发热、火灾和电弧放电的风险。如果不熟悉电气测量仪表的人要使用本仪表，必须由熟悉此类仪表的人指导操作。

## 保护用具








### 警告











测量火线时为避免触电，应穿戴绝缘橡胶手套、安全鞋和安全头盔等合适的保护用具。

## 记号



本手册将风险程度和危险级别分类如下。

 <b>危险</b>	表示可能导致操作者死亡或重伤的紧迫危险状态。
 <b>警告</b>	表示可能导致操作者死亡或重伤的潜在危险状态。
 <b>注意</b>	表示可能导致操作者轻微或中度伤害或者导致本仪表损坏或故障的潜在危险状态。
<b>重要</b>	表示与本仪表操作或维护任务有关的信息，操作者必须非常熟悉这些信息和内容。
	表示高压危险。 如果不进行详细的安全检查或者本仪表被误用，可能引发危险状态，操作者可能遭受电击，可能被烫伤或者甚至可能遭受致命的人身伤害。
	表示强磁场危险。 磁力的影响可能引起心脏起搏器或医用电子设备工作不正常。
	表示禁止行为。
	表示必须被执行的行为。
<b>*</b>	更进一步的信息阐述如下。

## 本仪表上的符号

	表示注意和危险。当本仪表上显示有该符号时，查阅本操作手册的相关主题。
	表示该端子可能出现危险电压。
	表示双重绝缘或强化绝缘所保护的设备。
	表示熔断器。
	表示接地端子。
	表示直流 (DC)。
	表示交流 (AC)。
	表示直流 (DC) 或交流 (AC)。

## 各种标准的符号

 
	表示欧盟成员国关于废弃电子电气设备的指令 (WEEE 指令)。
	表示符合 EU 指令所示的安全限制。

## 屏幕显示

本仪表使用以下屏幕显示。



在以下情况，使用不同的显示。



## 精度

我们用术语 **rdg.** (读取) 和 **dgt.** (数字) 值定义测量误差，其含义如下：

<b>rdg.</b>	(读取或显示数值) 表示现在正在测量的值、测量仪表上正显示的值。
<b>dgt.</b>	(分辨率) 数字测量仪表可显示的最小单位，即表示最小位数的“1”。

## 测量分类

为确保测量仪表的安全操作，IEC61010 为被分类为 CAT II 至 CAT IV 的各种电气环境建立安全标准，称其为测量分类。

### ⚠ 危险




- 在指定使用较大编号分类的环境使用核准分类低于此的测量仪表，可能导致严重的意外事故，此类行为必须被严格避免。
- 在一个没有被指定为 **CAT II 至 CAT IV** 分类的环境使用测量仪表，可能导致严重的意外事故，此类行为必须被严格避免。

本仪表符合 CAT III 1000V、CAT IV 600V 的安全要求。

**CAT II:** 当直接测量装置上的初级侧电路的插座，而该装置被电源线连接到交流电插座上时（移动工具、家用电器等）

**CAT III:** 当直接测量被直接连接到配电盘上的重型装置（固定装置）的初级侧电路，并从配电盘到插座连接支线时

**CAT IV:** 当测量使用入口至检修入口以及至电表和初级侧过电流保护设备的电路（配电盘）时

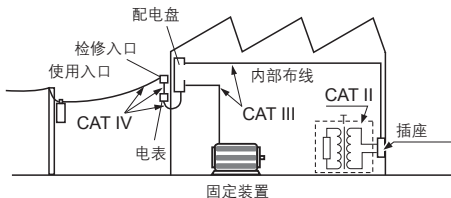

参见：“2.3 使用测试线”（p. 31）

## 使用注意事项

以下这些预防措施确保安全操作，并获得各种功能的全部益处。

### 危险

如果测试线或者本仪表损坏，存在触电的风险。使用本仪表前，执行以下检查。



- 使用本仪表前，检查测试线的被覆层既没有裂开也没有剥落，并且没有金属部分暴露。在有损坏的状况下使用本仪表可能会发生触电事故。请用我们公司指定的产品更换测试线。
- 首次使用本仪表前，进行检查并确认其工作正常，以确认保存或装运期间没有损伤。如果您发现任何损坏，请联系代理店或距您最近的营业据点。

### 关于本仪表的安装

将本仪表安装在不合适的地方可能引起故障，或者可能引起意外事故。请避免安装在以下场所。

有关使用温度和湿度的详情，参见规格。(p. 81)



 注意



- 直接暴露在阳光或高温下
- 暴露在腐蚀性气体或易燃气体中
- 暴露在水、油、化学物质或溶剂中
- 暴露在高湿或结露的环境中
- 暴露在强电磁场或者静电环境中
- 暴露在有大量尘埃微粒的环境中
- 靠近感应加热系统（例如高频感应加热系统和 IH 烹饪装置）
- 机械振动大的地方

## 电缆的处理

### 警告

为防止触电，当测量电源线路的电压时，使用满足以下标准的测试线：



- 符合安全标准 **IEC61010** 或 **EN61010**
- 测量分类为 **III** 或 **IV**
- 其额定电压大于要测量的电压

为本仪表准备的所有可选测试线均符合安全标准 **EN61010**。根据指定的测量分类和额定电压，使用合适的测试线。

### 注意



- 避免踩踏或者挤压电缆，否则可能损伤电缆绝缘。
- 为避免损伤电缆，不要弯曲或拉扯引线和探头基座。



测试线前端尖锐，请小心使用以避免人身伤害。

有关本仪表附带的或者作为选件的测试线，参见以下信息。

附件和选件	参考章节
测试线	“2.3 使用测试线” (p. 31)
K 型热电偶	“3.7 测量温度 (DT4253)” (p. 52)
钳式探头	参见可选夹子附带的操作手册。
USB 电缆	“4.9 与计算机通讯” (p. 75)
带磁铁吊带	“2.4 在测量地点的安装” (p. 34)

## 测量期间的注意事项

### 警告



如果在超过本仪表或探头额定参数的地方使用本仪表，本仪表可能损坏，并导致人身伤害。请不要在超过额定的地方使用本仪表。

参见“测量分类”(p. 10)。

- 关于 **10 A** 量程，最大输入电流是 **DC10 A/AC10 A rms**。超过此电流可能损坏本仪表，并导致人身伤害。请不要输入超过指定上限的电流。(仅限 **DT4252** 和 **DT4256**)

为避免触电或短路事故，请注意以下事项。



- 空闲输入端子可能发生危险电压。请不要触摸空闲端子。
- 只使用我们公司指定的测试线和选件。
- 不要用测试线的金属部分接触测量电路的 **2** 线之间。绝对不要触摸金属部分。
- 当把夹型测试线连接到通电端子上时，请不要接触到 **2** 线之间。
- 打开钳式探头时，不要让钳子前端的金属部分接触 **2** 线之间，也不要裸露导体上方使用。(用于钳式电流测量，仅限 **DT4253**、**DT4255**、**DT4256**)

### ⚠ 注意



- 请不要输入超过指定量程的电压或者电流。这样做可能损坏本仪表。
- 在导通检查、二极管测试、电阻测量或者静电容量测量期间，测量信号发生在本仪表的端子上。根据测量目的，测量信号可能引起损坏。  
参见“5.3 精度表” (p. 84) 中的“测量电流”和“开路电压”，事先检查有无测量电流和开路电压的不利影响。

### 装运期间的预防措施

装运期间请注意以下事项。Hioki 不对装运期间发生的损坏负责。

### ⚠ 注意



- 装运本仪表期间，小心操作，避免因振动或冲击被损坏。
- 为避免损坏，装运前从本仪表上拆下附件和选件。

### 如果本仪表长期不被使用

#### 重要

如果本仪表将被长期保存，为避免电池漏液腐蚀或损坏本仪表，请从本仪表上取出电池。



# 1

## 概述

### 1.1 概述和特性

本测量仪表是兼顾安全性和耐用性的多功能数字万用表。

#### 主要特性和功能

- 有效值测量的快速显示
  - 环境性能 (可在任何地方使用)
  - 抗噪声性能强
  - 滤波功能, 可抑制噪音影响
  - 牢固的机身可被长期使用 (抗跌摔)
  - 显示暂停 (HOLD)
  - 最大 / 最小值 / 平均值显示
  - 利用快速响应快速测量 (从 0 V 到 100 V 的响应时间约为 0.6 秒\*)
- \* 达到规定精度为止。

输入超规时, 用红色 LED 指示危险。

您有找不到合适安装地点的困扰吗?

带磁铁的吊带, 可方便地悬挂设备。



 
将数据传输到计算机, 进行控制

要求使用选件 DT4900-01 通讯包。



根据用途

测量用的测试线和前端探针可选。



大而易于查看的显示

带有背光灯, 用户在昏暗环境中也可读取测量值


双重显示

可同时显示两种类型的测量值。



## 1.2 各部分名称和功能

### 正面

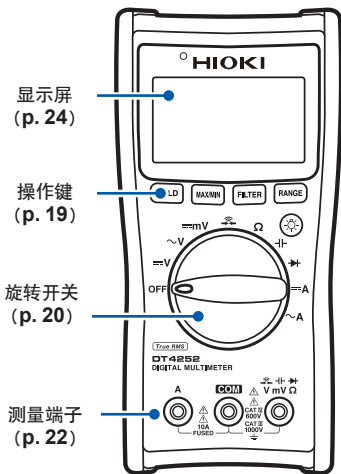

显示屏  
(p. 24)


操作键  
(p. 19)

旋转开关  
(p. 20)


测量端子  
(p. 22)

DT4252


部分标记因机型而异。

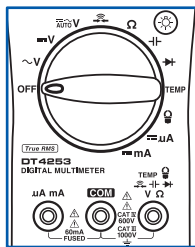

DT4253

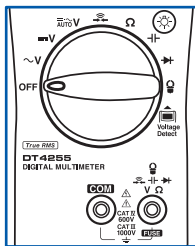


DT4255

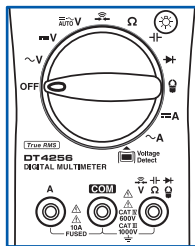

DT4256

## 操作键

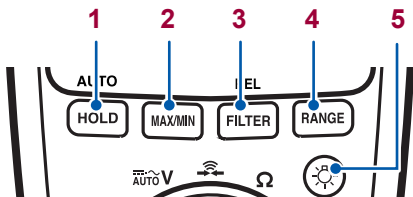



		正常	按 1 秒以上。	电源接通选项 (p. 77)
1		手动设置 / 取消保持数值显示功能。	设置 / 取消自动保持数值显示功能。	取消自动节电功能 (APS)。
		<b>HOLD</b> 点亮 / 熄灭。	<b>HOLD</b> 闪烁 / 点亮。	APS 熄灭。
2		指定 / 切换最大值、最小值和平均值的显示。	取消最大值、最小值和平均值的显示。	正负判定功能的设置 / 解除。
		<b>MAX</b> / <b>MIN</b> / <b>AVG</b> 点亮 / 熄灭。		
3		切换 / 取消低通滤波器 and 通带设置。	相对值显示 (REL, $\Delta T$ ) 的设置 / 解除。	关闭蜂鸣器。
		<b>FILTER</b> 点亮 / 熄灭。	<b>REL</b> ( $\Delta T$ ) 点亮 / 熄灭。	
4		设置手动量程 / 切换量程, 然后设置钳式电流量程, 检测灵敏度设置。	取消手动量程。	LCD 全点亮、软件版本显示、调整源的显示。
		<b>RANGE: AUTO</b> / <b>RANGE: MANUAL</b>		
5		打开 / 关闭背光灯。	-	关闭背光灯自动熄灭功能。



## 旋转开关和测量描述

- : 无、✓ : 有

测量功能	DT4252	DT4253	DT4255	DT4256
<b>OFF</b>				
 <b>V</b> 交流电压和频率测量	✓	✓	✓	✓
 <b>V</b> 直流电压测量	✓*1	✓	✓	✓
 <b>mV</b> 直流电压测量 (高精度 600.0 mV 量程)	✓	-	-	-
 <b>AUTO V</b> 直流 / 交流电压测量 (自动判断) 输入阻抗 900k $\Omega$ $\pm$ 20%	-	✓	✓	✓
 导通检查	✓	✓	✓	✓
 电阻测量	✓	✓	✓	✓
 静电容量	✓	✓	✓	✓
 二极管测试	✓	✓	✓	✓
 交流测量 (使用钳式传感器)	-	✓	✓	✓
 <b>Voltage Detect</b> 验电	-	-	✓	✓
<b>TEMP</b> 温度测量	-	✓	-	-


\*1: 无 600.0 mV 量程

测量功能	DT4252	DT4253	DT4255	DT4256
<b>≡<math>\mu</math>A</b> 直流电流 ( $\mu$ A) 测量	-	✓	-	-
<b>≡mA</b> 直流电流 (mA) 测量	-	✓	-	-
<b>≡A</b> 直流电流 (A) 测量	✓ <sup>*2</sup>	-	-	✓
<b>~A</b> 交流电流 (A) 和频率测量	✓ <sup>*3</sup>	-	-	✓

\*2: 无 60.00 mA、600.0 mA 量程

\*3: 无 600.0 mA 量程

## 测量端子

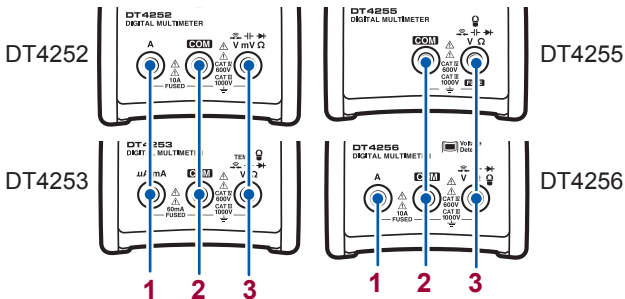


- 1** 电流测量端子。  
以下均表示为“A端子( $\mu$ A端子、mA端子)”。  
连接红色测试线。
- 2** 各种测量通用的端子。  
以下均表示为“COM端子”。  
连接黑色测试线。
- 3** 用于电压测量、电阻测量、导通检查、二极管测试、温度测量、静电容量测量或钳式电流测量。  
以下均表示为“V端子”。  
连接红色测试线。

务必仔细阅读以下关于带有  $\triangle$  标记的端子的注意事项。

- “测量期间的注意事项” (p. 14)
- “6.4 更换熔断器” (p. 99)

背面

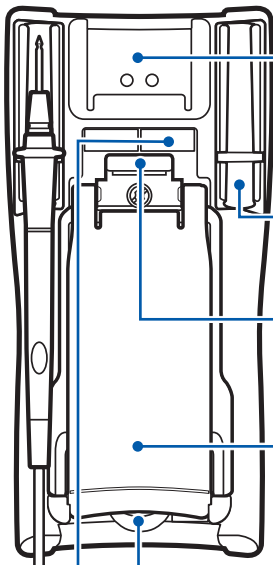

**通讯端口**  
当为选件 DT4900-01 通讯包提供的通讯适配器被连接时，数据可被传输到计算机中。(p. 75)

**测试线支座**  
可固定测试线。

**吊带固定孔**  
可安装选件 Z5004 带磁铁吊带。(p. 34)


**支架**  
用支架立起。(p. 34)

**电池盖板**  
当更换电池 (p. 28) 或熔断器 (p. 99) 时，拆下盖板。  
⚠ 参见 p. 28。

**序列号标签**  
序列号由 9 位数字构成。其中，左起 2 位为制造年份，接下来 2 位为制造月份。这是管理所必需的产品保证。不要撕掉标签。

## 1.3 显示

关于错误显示，参见“6.3 错误显示” (p. 98)。

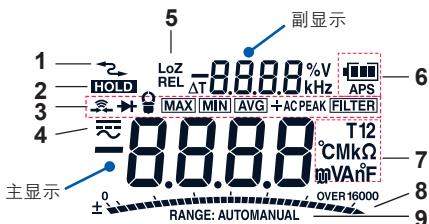

1



正在与计算机通讯。  
(p. 75)

2

**HOLD**

测量值保持。(p. 64)



导通检查 (p. 49)



二极管 (p. 50)



钳式电流测量 (p. 58)

3

**MAX****MIN****AVG**

最大值 (MAX)、最小值 (MIN)、  
平均值 (AVG)

**FILTER**

滤波功能被激活。  
(p. 67)

4



交流、直流

**LoZ**

交流、直流自动判断\*

5

**REL**

相对值显示 (测量温度  
以外的量) (p. 70)

**ΔT**

与相对值显示 (温度测  
量) 基准值的温度差  
(p. 71)



电池指示器 (p. 25)

6

**APS**

自动节电功能被激活。  
(p. 73)

7

**T12**

各单位  
显示温度的相对值时，  
(T1, T2) 点亮。



8

指示 (示例)：在 60.00 V 量程  
下，若输入电压为 30.00 V，则  
指示条显示中心位置。

9

**RANGE: AUTO MANUAL**

自动量程，手动量程 (p. 63)

\*：本仪器以低输入阻抗进行测量时  
会显示。(p.47)

 
## 1.4 警报显示器与电池指示器

当测量值超过各量程的最大输入值



### 电压 / 电流测量

测量值和 **OVER** 闪烁且红色 LED 点亮。



### 测量电压和电流以外的量

测量值和 **OVER** 闪烁。

处理方法：

当输入值超过最大额定值，应立即让测试线离开被测物。

当热电偶损坏



(温度测量) 热电偶 (K)

处理方法：

检查热电偶已被正确连接到测量端子。如果显示不发生变化，则表示热电偶 (K) 损坏。

换上新的热电偶 (K)。

电池警告指示器

	已充满电。
	当电池电量变少，黑色电量条消失，从电池指示器的左边开始，一格一格地消失。
	电池电压低。尽可能提早更换电池。
	(闪灭) 电池电量已耗尽。请更换电池。

电量指示只是连续工作时间的参考值。

## 电源关闭



当电量为 0% (低于  $4.0\text{ V} \pm 0.1\text{ V}$ ) 时, 显示 3 秒 "bAtt", 然后电源关闭。

## 2

## 测量准备

### 2.1 测量流程

使用本仪表前，务必阅读“使用注意事项”（p. 11）。

#### 安装和连接

安装电池。（p. 28）

可根据需要准备其他选件。

执行启动检查。（p. 39）

#### 测量

打开电源，并选择测量功能。

为确保安全操作，务必先选择测量功能，然后将测试线连接至被测物。

将测试线接在测量端子上。（p. 31）  
（根据需要执行调零操作。（p. 72））


将测试线连接到被测物上。

（若有必要）

保持测量值。（p. 64）

#### 测量结束

将测试线从被测物上移开，并关闭电源。

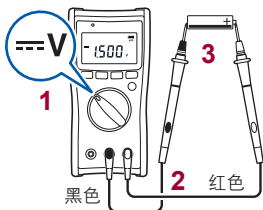

（旋转开关的位置因机型而异。）



## 2.2 安装 / 更换电池

初次使用本仪器时，请安装 4 节 7 号碱性电池 (LR03) 或 4 节已充电的镍氢电池 (HR03)。测量前请确认检查电池电量充足。当电池电量低时，更换电池。

### 警告



为避免触电，更换电池前，请先拆下测试线。



为避免爆炸，不要对电池进行短路、充电、分解或者火烧。



- 更换电池后，请重新装上并拧紧电池盖板后再使用本仪表。
- 为防止本仪器的损坏和触电事故，请使用出厂时安装的固定电池盖的螺钉。螺钉丢失或损坏时，请垂询销售店（代理店）或距您最近的营业据点。

### 注意

请遵守以下事项，否则可能会造成性能劣化或电池漏液。




- 不要混用新旧电池或者不同型号的电池。
- 安装时请注意电池的正负极，不要装反。
- 不要使用质保已过的电池。
- 不要将用完的电池留在本仪表内。

## ⚠ 注意



如果本仪表将被长期保存，为避免电池漏液引起腐蚀或损坏本仪表，从本仪表上取出电池。

- 电池电量变少时， 指示器出现。尽可能提早更换电池。否则当背光灯点亮或蜂鸣器鸣响时，电源可能会被关闭。
- 使用后，务必关闭本仪表。
- 依据当地规定使用和处理电池。

## 关于镍氢电池

## ⚠ 注意




使用本仪器时，请安装 4 节 7 号碱性电池 (LR03) 或 4 节已充电的镍氢电池 (HR03)。

使用镍氢电池时，无法正确显示电池余量。但可正常地通过镍氢电池使用产品。如下所述为连续使用时间 (参考)。

- 使用 7 号碱性电池 (LR03) × 4 节时 (23°C 参考值)  
约 130 小时 背光灯熄灭时
- 使用镍氢电池 (HR03) × 4 节时 (23°C 参考值)  
(使用 750 mAh 的镍氢电池时)  
约 104 小时 背光灯熄灭时

有关本公司已验证可正常使用的镍氢电池，请确认本公司全球网站的 FAQ。

使用镍氢电池时，不支持防掉落功能。

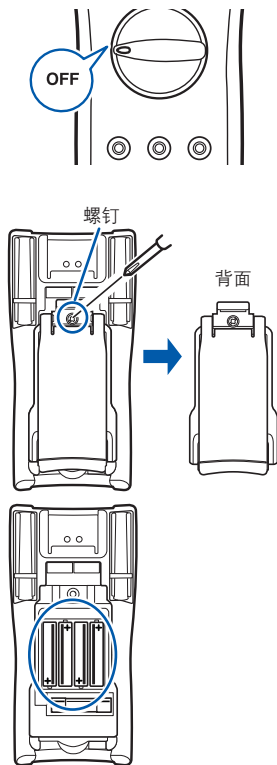

- 1 请准备以下物品。
  - 十字螺丝刀
  - 7 号碱性电池 (LR03) × 4 或镍氢电池 (HR03) × 4
- 2 从本仪表上拆下测试线
- 3 将旋转开关切换到 **OFF**。
- 4 使用十字螺丝刀，从本仪表背面的电池盖板上拆下螺钉 (1 处)。
- 5 拆下电池盖板。
- 6 取出所有旧电池。
- 7 安装 4 节新的 7 号碱性电池 (LR03)，注意电池极性。
- 8 重新装上电池盖板。
- 9 用螺钉紧固盖板。

(仅限 DT4252、DT4253、DT4255、DT4256)

电池盖板被拆下后，可看见熔断器。更换熔断器时，参见“6.4 更换熔断器” (p. 99)。

## 2.3 使用测试线

为本仪表提供的测试线 L9207-10 用于测量。

请根据测量地点，使用我们的选件测量电缆。有关选件的详情，参见“选件(另售)”(p. 2)。

### 警告




- 当按照 **CAT III** 和 **CAT IV** 测量分类进行测量时，为防止短路事故，务必安装套管使用测试线。(参见“测量分类”(p. 10))
- 测量期间，如果套管不小心掉落，请停止测量。

### 注意



- 要确保安全操作，请只使用我们公司指定的测试线。
- 当用套管进行测量时，避免损坏套管。另外，请勿使用损坏的盖子。
- 金属探针的前端锋利，可能导致人身伤害。请不要触摸前端。

## L9207-10 测试线

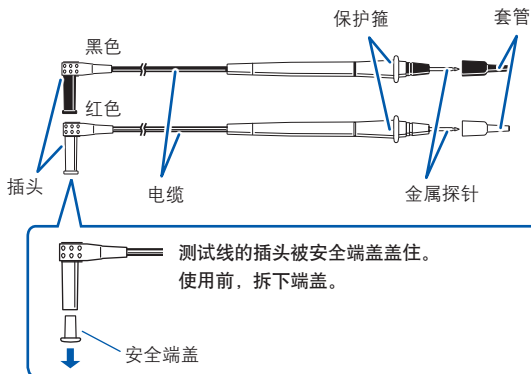

金属探针 连接到要测量的物体上  
4 mm 以下 (装有套管)  
19 mm 以下 (未装套管)  
直径  $\phi$  大约 2 mm

套管 套在金属探针上以防短路事故。

保护箱 表示相距金属探针的安全操作距离。

测量期间，不要触摸保护箱与套管前端的区域。


插头 连接到本仪表的测量端子上。

电缆 双重绝缘线 (长：约 900 mm，直径： $\phi$  约 3.6 mm)

当电缆内部的白色部分露出时，请更换新的 L9207-10 测试线。


## 拆下和套上套管
 
## 拆下套管




请捏住盖子的底部拔出。  
妥善存放拆下的套管以免弄丢。

## 套上套管

 

将测试线的金属探针插进套管的孔内，将它们牢固地插到底。

## 连接到本仪表上

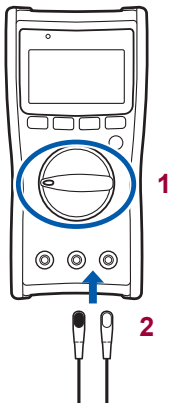

- 1 将旋转开关拧到希望测量的功能。
- 2 将测试线连接到相应的测量端子上。

- 电流测量除外 (电流钳除外)

**COM** 端子      连接黑色测试线。  
**V** 端子        连接红色测试线。

- 电流测量

**COM** 端子      连接黑色测试线。  
 **$\mu$ A/mA** 端子    连接红色测试线。  
(DT4253)  
**A** 端子  
(DT4252、DT4256)

## 2.4 在测量地点的安装

 
### 用支架立起本仪表

用背面的支架立起本仪表。

#### ⚠ 注意




- 不要将本仪表固定在不稳定的平台或者斜面上。
- 当本仪表用支架立起时，不要在其上施加过大的力。这样做可能损坏支架。




### 带磁铁吊绳的安装方法

将选件 Z5004 带磁铁吊带系在本仪表上，将磁铁附在壁面（金属板）上。

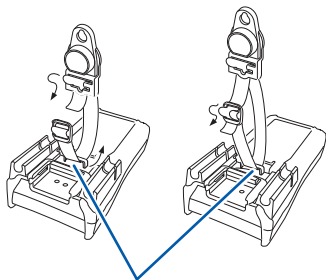

吊带固定孔

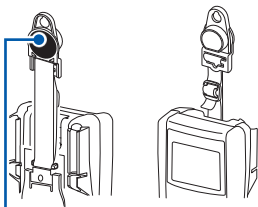

磁铁

将其附在壁面（金属板）上。

## 危险



身上有起搏器等医用电子设备的人请勿使用 **Z5004** 带磁铁吊带，也请不要靠近 **Z5004**。此举极其危险，电子设备可能工作不正常，并且操作者的生命可能被置于极大的风险中。

## 注意




- 在可能暴露于雨水、灰尘或者可能结露的地方，不要使用 **Z5004**。在这些环境中，**Z5004** 可能会腐蚀劣化。并且，磁铁的磁性可能被削弱，本仪表可能会掉落。
- 不要让 **Z5004** 靠近软盘、磁卡、充值卡或者磁性票据等磁性媒介。这样做可能使这些东西出错或者不能使用。此外，如果让 **Z5004** 靠近计算机、电视屏幕或者电子手表等精密电子装置，可能会发生故障。




## 2.5 使用携带盒


### C0201 携带盒

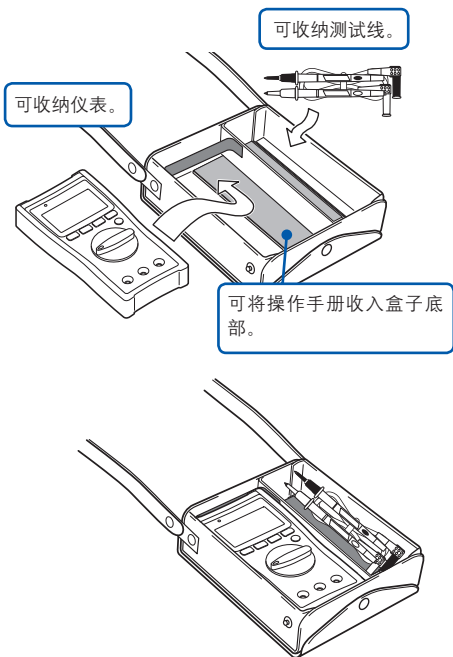


## 拆下盖板。

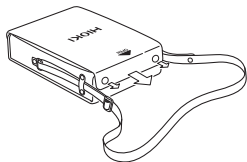


- 1 松开盖板侧面带有 **OPEN** 标记的按钮。

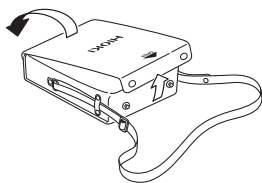




- 2 将盖板翻转至背面。

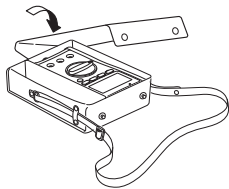

- 3 紧固按钮。

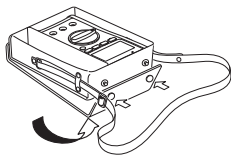

通过吊带将仪表挂在脖子上，方便使用。

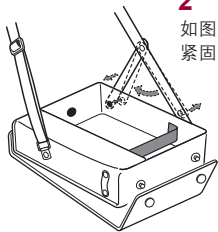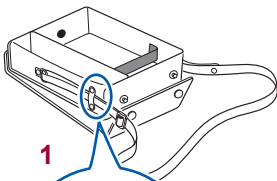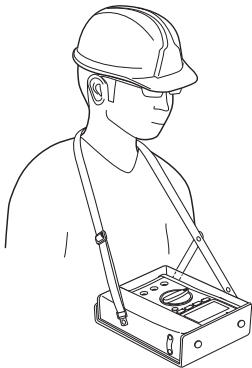

# 3

## 执行测量

### 3.1 使用前的检查


首次使用本仪表前，为确保没有因保存或运输造成损坏，请进行检查并确认其工作正常。如果您发现任何损坏，请联系代理店或距您最近的营业据点。

#### 本仪表与测试线的外观检查

检查项目	处理
本仪表既无损坏又无破裂。 内部电路没有露出。	对本仪表进行外观检查。 如果已损坏，存在触电风险。请勿使用本仪表，并将其送去维修。
端子未附着金属片等垃圾。	用棉签清除污渍。
测试线的被覆层无破损，内部的白色部分或金属部分未露出。	如果测试线已损坏，存在触电风险。请勿使用本仪表，并将其送去维修。

#### 接通电源时的检查


(将旋转开关置于 OFF 以外的档位。)

检查项目	处理
电池电量足够。	当  指示器出现在显示屏右上部，表明电池电压低。尽可能提早更换电池。否则当背光灯点亮或蜂鸣器鸣响时，电源可能会被关闭。
显示项目无缺漏。	请点亮所有项目进行确认。(p. 79) 如有任何缺漏，请送修。

## 操作检查

本节介绍一些操作检查项目。为确保本仪表按照参数正常动作，需要定期校正。


### 1 检查测试线是否有破损。

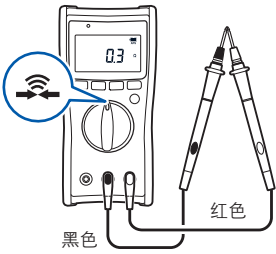检查方法	处理
<p>利用导通检查，短接测试线并确认显示。</p> 	<p><b>正常：</b> 蜂鸣器鸣响，数值稳定于 <math>0\Omega</math> 左右。</p> <p><b>不正常：</b> 蜂鸣器不鸣响，出现的数值超出上述范围。</p> <p><b>处理方法：</b> 测试线可能已断线。用我们公司指定的产品更换测试线。</p> <p>如果更换测试线后依然存在同样的现象，本仪表可能发生了故障。停止检查，并送修。</p> <p>DT4255 时，可能是保险丝熔断。请确认保险丝是否断线。(p.43)</p>

## 2 测量数值已知的样品(例如电池、工频电源、电阻等), 确认是否为规定的值。

检查方法	处理
<p>例子： 执行交流电压测量，测量工频电源并确认显示。</p> <p>(旋转开关的位置因机型而异。)</p>	<p><b>正常：</b> 显示规定的值。 (在本例中，应该出现工频电压值。)</p> <p><b>不正常：</b> 测量值不出现。 本仪表可能发生了故障。 停止检查，不使用本仪表。</p>


### 3 确认熔断器是否熔断。

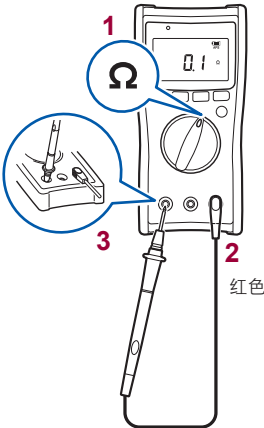DT4252、DT4256 检查方法	处理					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 将旋转开关切换到电阻测量。</li> <li>2. 将红色测试线的前端连接至 A 端子，然后查看显示屏。(请在拆下测试线顶端的状态下进行确认 (p. 33))</li> </ol> 	<p>正常：</p> <table border="1" data-bbox="526 281 897 369"> <thead> <tr> <th>熔断器额定电流</th> <th>电阻</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11 A</td> <td>1 Ω 或更低</td> </tr> </tbody> </table> <p>不正常：</p> <p>如果没有获得上述值(显示更大的值)，更换熔断器。(p.99)</p>		熔断器额定电流	电阻	11 A	1 Ω 或更低
熔断器额定电流	电阻					
11 A	1 Ω 或更低					

DT4253 检查方法	处理					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从本仪表上拆下熔断器。(p. 99)</li> <li>2. 重新装上电池盖板。</li> <li>3. 利用电阻测量确认熔断器的电阻。(电阻测量 (p. 51))</li> </ol>	<p>正常：</p> <table border="1" data-bbox="526 1093 917 1182"> <thead> <tr> <th>熔断器额定电流</th> <th>电阻</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>250 mA</td> <td>2 至 7Ω</td> </tr> </tbody> </table> <p>不正常：</p> <p>如果没有获得上述值(显示更大的值)，更换熔断器。(p. 99)</p>		熔断器额定电流	电阻	250 mA	2 至 7Ω
熔断器额定电流	电阻					
250 mA	2 至 7Ω					

DT4255 的确认方法	处理方法				
<p>在“1 检查测试线是否有破损。”(p.40)的步骤中确认正常时，不需要进行该确认。</p> <p>异常时：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 从主机上拆下保险丝 (p.99)</li> <li>2. 利用其它万用表确认保险丝电阻值</li> </ol>	<p>正常：</p> <table border="1" data-bbox="524 234 896 321"> <thead> <tr> <th>保险丝额定</th> <th>电阻值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>630 mA</td> <td>1 ~ 5 Ω</td> </tr> </tbody> </table> <p>异常：</p> <p>未达到上述值(显示高电阻值)时，请更换保险丝。(p.99)</p>	保险丝额定	电阻值	630 mA	1 ~ 5 Ω
保险丝额定	电阻值				
630 mA	1 ~ 5 Ω				

#### 4 检查验电功能是否正常运行。(仅限 DT4255, DT4256)

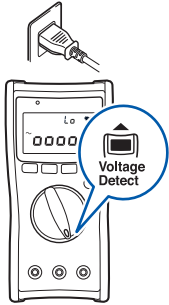检查方法	处理
<p>将检测器对准已知的电源，比如电源插座。</p>  <p>(旋转开关的位置因机型而异。)</p>	<p>正常：</p> <p>蜂鸣器鸣响，红色 LED 点亮(检测状态)。</p> <p>不正常：</p> <p>显示屏无变化。蜂鸣器不鸣响或者红色 LED 不亮。</p> <p>处理方法：</p> <p>本仪表可能发生故障。停止检查，不使用本仪表。</p>

要正确验电，请勿让仪器的测试线缠绕于仪器上。否则验电灵敏度将极大地降低。



## 测量前

### 警告

请遵守以下项目，以免发生短路事故。



- 连接测试线前，务必确认旋转开关的设置。
- 切换旋转开关时，请将测试线与被测对象分开。
- 本仪表的操作及连接，请按照各个测量例的顺序（或顺序编号）来进行。

## 3.2 测量电压

可进行交流 / 直流电压测量和使用交流和直流自动判断功能进行测量 (仅限 DT4253, DT4255, DT4256)。此外, 还可检查测量值中的最大值、最小值和平均值。(p. 69)

### 测量前

#### ⚠ 警告




如果在超过本仪表或探头额定参数的地方使用本仪表, 本仪表可能损坏, 并导致人身伤害。请不要在那样的地方使用本仪表。

参见“测量分类”(p. 10)。

本仪表的自动量程调节功能会自动选择最佳的测量量程。要任意改变量程, 请使用手动量程。(p. 63)

### 测量交流电压


测量交流电压。同步测量频率。  
测量值是真有效值。(p. 附录 1)

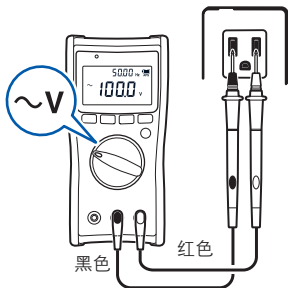

(旋转开关的位置因机型而异。)

## 测量直流电压

测量直流电压。

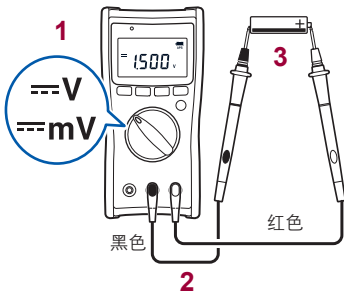

“4.8 使用测量值的正负判定功能 (DT4255、DT4256)” (p. 74)

**mV** 仅用于 DT4252。  
(旋转开关的位置因机型而异。)

DT4252 的旋转开关 **V** 没有 600.0 mV 量程。旋转开关 **mV** 带有高精度 600.0 mV 量程。

- **V** 的量程：6.000 V、60.00 V、600.0 V、1000 V
- **mV** 的量程：600.0 mV


## 使用交流和直流自动判断功能进行测量 (DT4253, DT4255, DT4256)

自动判断交流或是直流，然后测量电压。(无法同时测量交流和直流。)


通过低输入阻抗进行测量，以防止因杂散电压而导致错误测量(会显示 **[LoZ]**)。

“4.8 使用测量值的正负判定功能 (DT4255、DT4256)” (p. 74)

交流电压

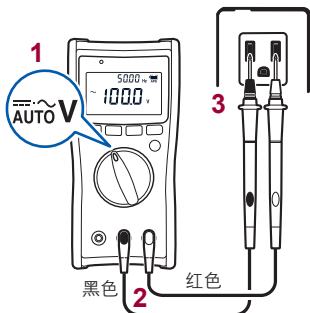

直流电压

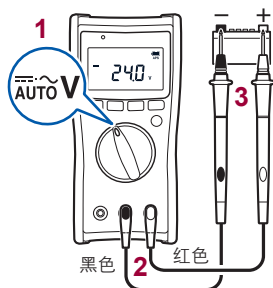

### 3.3 测量频率

在测量交流电压/电流期间，可在副显示中确认频率。频率显示可自动调节量程。按下“RANGE”（量程）键可改变交流电压和电流量程。



- 如果测到频率测量量程以外的信号，将出现“-----”。请注意。
- 在具有较大噪声的测量环境中，即便没有输入也可能显示频率。这并不表示本仪表发生了故障。
- 频率测量的灵敏度根据各量程有所规定。（最小灵敏度电压、最小灵敏度电流（p. 87））  
当数值小于最小灵敏度电压（电流）时，指示值可能波动。此时缩小电压（电流）量程即可稳定数值。但是这并不适用于噪声引起数值波动的情形。
- 在低频电压（电流）测量过程中，如果因自动量程不稳定而导致无法测量频率，请固定电压（电流）量程再测。


## 3.4 导通检查

检测输入的短路，并通过蜂鸣器和红色 LED 通知。

### 警告



测量前，务必关闭测量电路的电源。否则可能发生触电事故或者本仪表被损坏。

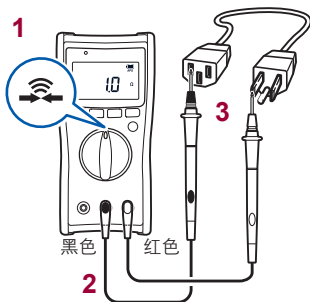

检测	阈值	蜂鸣器	红色 LED
短路检测	$25\Omega \pm 10\Omega$	声音 (连续的蜂鸣器鸣响)	灯亮
开路检测	$245\Omega \pm 10\Omega$	不鸣响	灯灭

蜂鸣音和红色 LED 的阈值各不相同，因此，在阈值的误差范围内时，可能只鸣响蜂鸣音，而不点亮红色 LED。


## 3.5 测量二极管

测量二极管的正向电压。如果正向电压处于  $0.15\text{ V}$  至  $1.5\text{ V}$  的范围，将通过蜂鸣器（断续的蜂鸣器鸣响）和红色 LED 指示。


### 警告



测量前，务必关闭测量电路的电源。否则可能发生触电事故或者本仪表被损坏。

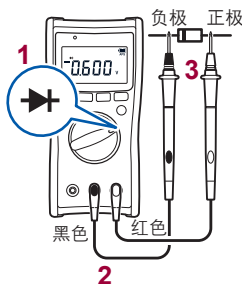

反接的情况

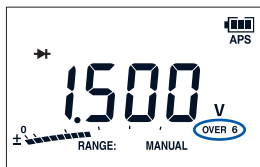

开路端子电压大约  $5.0\text{ V}$  以下。

为避免损坏被测物，使用前请先确认被测物的规格。

## 3.6 测量电阻


测量电阻。

要准确测量低电阻值，必须去除测试线的电阻。事先使用相对值显示功能（相对功能 p.70）将显示的数值调零。

### 警告



测量前，务必关闭测量电路的电源。否则可能发生触电事故或者本仪表被损坏。

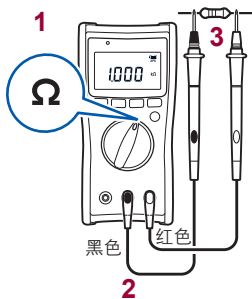

自动量程可能会因马达、变压器和线圈等被测对象而变得不稳定。此时请手动指定量程。（p.63）

另外，存在与被测对象并联的电容成分时，可能得不到正确的测量值。

开路端子电压大约 1.8 V 以下。测量电流 (DC) 因量程而异。为避免损坏被测物，使用前请先确认相关参数。




## 3.7 测量温度 (DT4253)

使用选件 DT4910 K 型热电偶，可测量温度。

### ⚠ 注意



为避免损坏本仪表，不要向热电偶输入任何电压或者电流。

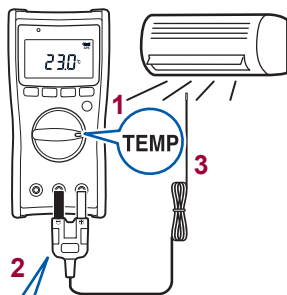


当 K 型热电偶的断线状态被检测出来

OPEN

### 确认温度的变化情况

可在相对值显示中查看。(p. 71)

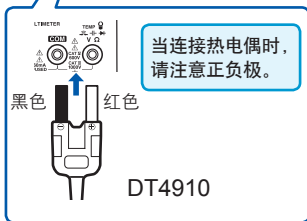

当将热电偶附于被测物的表面测量温度时  
清洁表面，以便热电偶能够与物体切实地接触。

如果接上热电偶后没有数值被显示 ([OPEn] 被显示)：  
本仪表或者热电偶可能发生故障。  
按照以下步骤进行检查。

### 1 用测试线短接本仪表的 V 端子与 COM 端子。

---

显示周围温度。

转第 2 步

---

未显示周围温度。

本仪表发生故障。送去维修。

---

### 2 按正确的方向连接热电偶。

---

依然显示 [OPEn]。

热电偶可能正发生故障 (断线)。  
更换一个新的热电偶。

---

## 3.8 测量静电容量

测量电容器的容量。


### 警告



测量前，务必关闭测量电路的电源。否则可能发生触电事故或者本仪表被损坏。



不要测量已充电的电容器。

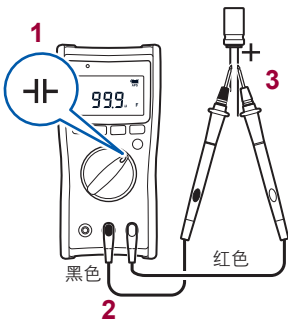

- 当测量极性电容器时  
将 V 端子 (红色测试线) 连接到电容器的 + 极端子，并将 COM 端子 (黑色测试线) 连接到 - 极端子。
- 测量电路板上的元器件时，可能会因周边电路的影响而无法测量。

## 3.9 测量电流 (DT4252、DT4253、DT4256)

测量直流 / 交流电流。

### ⚠ 危险



请勿连接到没有内部保护的变流器上。

本仪器不适用于连接没有内部保护的变流器的测量仪器。否则可能会导致本仪器损坏，造成人身事故。



- 不要向电流测量端子输入任何电压。

这样做可能导致短路事故。

- 为避免电气意外事故，测量前关闭电路的电源，然后连接测试线。

## 测量直流 / 交流电流


### 测量功能

- **$\mu\text{A}$**  测量 600.0  $\mu\text{A}$  或更小的直流电流时选择。(DT4253)
- **$\text{mA}$**  测量 60.00  $\text{mA}$  或更小的直流电流时选择。(DT4253)  
可在副显示中查看 4-20  $\text{mA}$  的 % 转换。
- **$\text{A}$**  测量 10  $\text{A}$  或更小的直流 / 交流电流时选择。(DT4252、DT4256)  
可在辅助显示中确认 4-20  $\text{mA}$  的 % 换算。(仅限于 DT4256)

当测量未知电流时

设置为大量程 (DT4253 为  $\text{mA}$ )


## DT4253

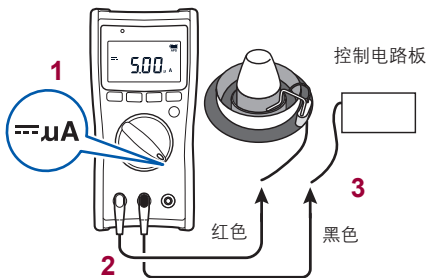

示例：当测量燃烧器框架电流 ( $\mu\text{A}$ ) 时

燃烧器框架电流测量值随仪表输入阻抗而异。  
本仪表的  $\mu\text{A}$  输入阻抗大约为  $1\text{k}\Omega$ 。

## DT4252、DT4256

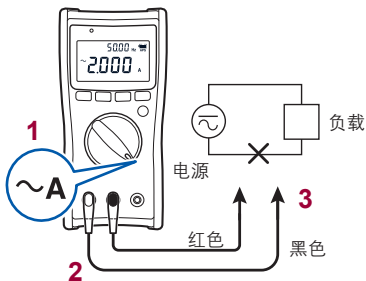


(旋转开关的位置因机型而异。)

## 4 - 20 mA % 转换 (DT4253、DT4256)

仪表系统的 4 - 20 mA 信号可被转换为 0% 至 100% 进行确认。


4 mA - 20 mA → 0% - 100%

(小于 4 mA 或大于 20 mA 的输入显示为 [----].)

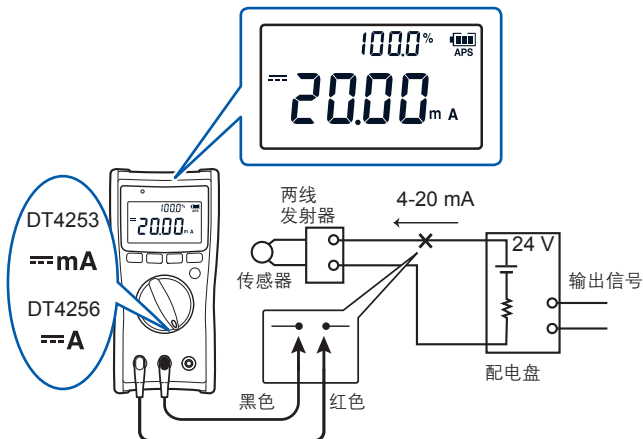


### 3.10 使用钳式探头 (DT4253, DT4255, DT4256) 测量交流电流

使用本公司的选件钳式探头 (9010-50、9018-50、9132-50)，测量电流。要连接本仪表，需要用到 9704 转换器。使用钳式探头前，务必阅读电流钳附带的操作手册。

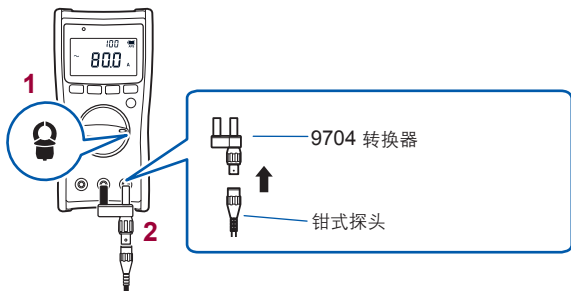


将钳式探头与本仪表设为相同的量程。

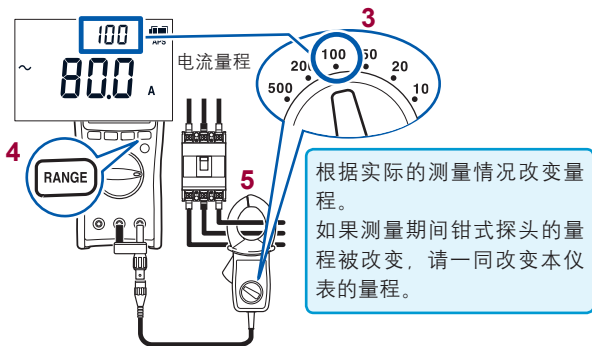


### 使用电流钳时

请用电流钳夹住单根导体。


同时夹住单相 (2 根) 或三相 (3 根) 时则无法测量。

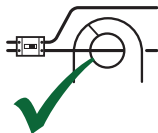

**OK**

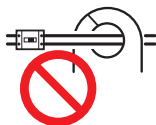

**NO**

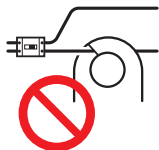

**NO**

当测量值和 **OVER** 闪烁时

测量值超过最大显示计数值。请增大量程。



## 3.11 验电确认 (DT4255, DT4256)


可以很容易地检查电源线是否通电。如果电源线已通电，将通过蜂鸣器和显示屏发出提示。使用此功能可检查漆包线。在某些测量条件下可能无法检测。

### ⚠ 警告



为避免触电，请勿在使用仪表时将测试线固定于测试线支座上。

- 要正确验电，请勿让仪器的测试线缠绕于仪器上。否则验电检测灵敏度将极大地降低。
- 使用前检查验电功能是否正常。(p. 43)

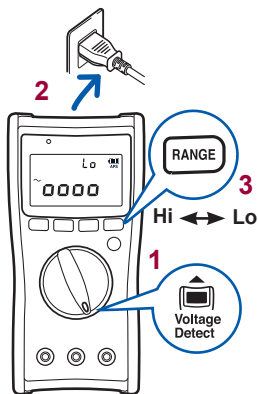

- 1 选择测量功能。
- 2 将本仪器靠近电源线
- 3 切换检测灵敏度

超出检测电平时，蜂鸣器鸣响，红色 LED 点亮。

检测灵敏度      检测电压范围的大致标准

Hi      AC40 V~AC600 V

Lo      AC80 V~AC600 V

(旋转开关的位置因机型而异)

## 3.12 利用直流高压测试探头测量直流电压

如果使用 P2000 直流高压测试探头 (选件), 则可测量 DC 2000 V (CAT III 2000 V/ CAT IV 1000 V) 以下的直流电压。可用于测量太阳能电池面板的开路电压等。使用直流高压测试探头之前, 请务必仔细阅读直流高压测试探头附带的使用说明书。

详情请参照本公司网站。

<https://www.hioki.cn/products/943>



### ⚠ 警告



- 请勿使用 **P2000** 测量交流电压。  
无法正确测量交流电压。否则可能会因错误测量而导致使用人员触电。**P2000** 仅可用于测量直流电压。
- 请勿测量超出 **DC 2000V** 的电压。  
否则可能会导致本仪器与 **P2000** 损坏, 造成人身事故。



- 要测量超出 **1000 V** 的直流电压时, 请使用 **P2000**。  
如果使用其它探头, 则可能会导致使用人员触电。


### ⚠ 注意



- 使用 L4943 连接线 (P2000 附带) 时, 请勿对连接线和插头施加负载。  
否则可能会导致连接线脱落或连接线与插头故障。

## 进行测量

### 1 转动旋转开关

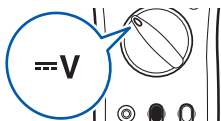


### 2 将量程设为 60 V 或 600 V


参见：“用手动量程测量” (p. 63)

### 3 将 P2000 直流高压测试探头连接到本仪器的测量端子上

 利用 L4943 或 L4930 连接本仪器的 COM 端子与 P2000 的 OUTPUT L 端子 (黑色)、本仪器的 V 端子与 P2000 的 OUTPUT H 端子 (红色)。



### 4 将 P2000 的探头连接到被测对象上

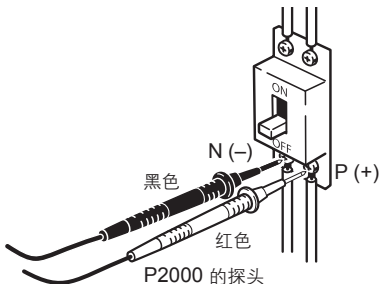

### 5 确认测量值

实际的测量值是显示测量值的 10 倍的值。

# 4

## 便利的使用方法

### 4.1 选择测量量程

可自动选择或手动选择量程。在测量过程中，当可以选择所需量程时，[RANGE:]将在显示屏的底部点亮。

- 自动量程 根据实际的测量情况自动设置最佳量程。
- 手动量程 手动设置特定量程。  
(启用相对值 (REL) 功能时，量程无法更改。)

#### 用自动量程测量



[RANGE:AUTO] 点亮。

使用旋转开关切换测量功能时，将启用自动量程。

#### 用手动量程测量



按 **RANGE**。

[RANGE:MANUAL] 点亮。

每按一次 **RANGE**，就切换为更上一级量程。

当该键被按至最大量程时，再按一次将被指定为最小量程。

示例：量程为 6.000 V 至 1000 V 时

6.000 V → 60.00 V → 600.0 V → 1000 V → 6.000 V

要从手动量程切换至自动量程，按 **RANGE** 1 秒以上。

## 4.2 保持测量值

手动保持或自动保持测量值。(指示条图形已更新。)

- 手动 当 **HOLD** 被按下，测量值被保持。(HOLD 点亮。)
- 自动 当按 **HOLD** 1 秒以上，自动保持模式启动。当测量值稳定，则被保持。(HOLD 闪烁。)

### 手动保持测量值 (HOLD)




要保持测量值，按 **HOLD**。

(HOLD 点亮，测量值被保持。)

要取消保持状态，再按一次。(HOLD 熄灭。)

### 当测量值稳定时，将被自动保持 (AUTO HOLD)

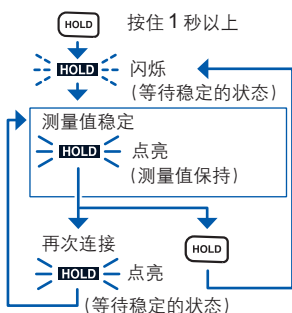

按 **HOLD** 1 秒以上 (**HOLD** 闪烁、等待稳定的状态)

当测量值稳定时，发出“哔”声，该值被保持。(HOLD 点亮。)

将测试线与被测对象分开，然后再次连接，如果测量值稳定，则会鸣响“嘀”音，新的测量值被保持。

另外，如果在 HOLD 点亮期间按下


**HOLD** 则会返回到等待稳定的状态。(HOLD 闪烁)

要解除自动保持模式时

按住 **HOLD** 1 秒钟以上。

- 输入信号相对于量程过小时，不能进行自动保持。
- 如果测量值在稳定范围内稳定（约2秒），则会自动进行保持。

概念图（交流电压时）

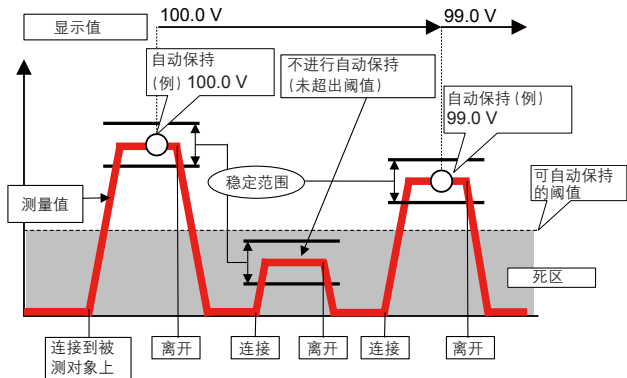

## 自动保持的条件

测量功能	可自动保持的稳定量程 (显示计数值)	自动保持阈值 (死区显示计数值)
交流电压	120 或更低 (1000 V 量程除外) 20 或更低 (1000 V 量程)	120 或更低 (1000 V 量程除外) 20 或更低 (1000 V 量程)
直流电压 *1	120 或更低 (1000 V 量程除外) 20 或更低 (1000 V 量程)	120 或更低 (1000 V 量程除外) 20 或更低 (1000 V 量程)
AUTO V	120 以下	120 以下
导通检查	100 以下	4900 或更高
电阻	100 以下	4900 或更高
二极管	40 以下	1460 或更高
交流 (电流钳)	50/100/25/50/100/25/50 或更低 (每个量程)	50/100/25/50/100/25/50 或更低 (每个量程)
直流电流 ( $\mu\text{A}$ )	120 以下	120 以下
直流电流 (mA)	120 以下	120 以下
直流电流 (A)	120 或更低 (10 A 量程除外) 20 或更低 (10 A 量程)	120 或更低 (10 A 量程除外) 20 或更低 (10 A 量程)
交流电流 (A)	120 或更低 (10 A 量程除外) 20 或更低 (10 A 量程)	120 或更低 (10 A 量程除外) 20 或更低 (10 A 量程)

\*1: mV 量程无此功能。

## 4.3 减少噪声 (FILTER)

 
### ⚠ 警告



为避免触电或其他人身伤害，请在测量交流电压时选择合适的通带设置。如果选择了不合适的频率，将导致显示的测量值不准确。

由于可利用低通滤波器（数字滤波器）减轻高频噪音的影响，因此，适合于变频器次级侧的基波测量（交流电压测量）。当使用交流电压测量、交流/直流电压自动判断、交流电流测量和钳式交流电流测量时，可使用该功能。可选择低通滤波器的通带设置。

#### 示例 1 (FILTER:OFF)



按下 **FILTER**。

（已显示当前 **FILTER** 设置。）

显示当前 **FILTER** 设置时，每按一次

#### 示例 2 (FILTER:100 Hz)




**FILTER**，通带设置便会改变。

**[OFF] → [100 Hz] → [500 Hz] → [OFF]**

- 当所需的通带设置显示 2 秒后，设置被应用，测量显示重新出现。
- 如果 **FILTER** 设置更改，相对值功能 (**REL**) 将被取消。



## 减少噪声 (FILTER)

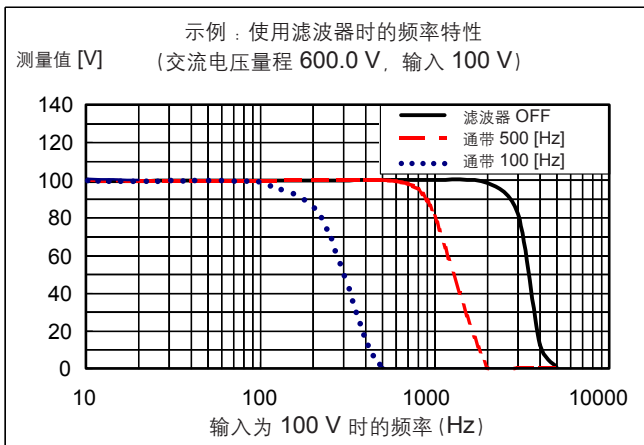

例子：飞机或轮船上的电源频率为 400 Hz

电压为 100 V 时


	FILTER 设置	显示值
正常	OFF	约 100 V
	500 Hz	
不正常	100 Hz	约 0 V

## 4.4 确认最大值 / 最小值 / 平均值

开始测量后，可查看最大值 (MAX)、最小值 (MIN) 和平均值 (AVG)。

选择下述测量功能时本功能无效。

AUTO V、验电

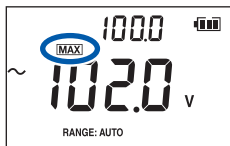

将测试线连接到被测对象上，然后按下



每按一次该键，主显示便会变化。


[MAX] → [MIN] → [AVG] → [MAX]

可在副显示中查看电流测量值。



返回标准显示

按  1 秒以上。

- 最大值 (MAX) 或最小值 (MIN) 是用于显示的值，与交流信号等的峰值无关。
- 按下  键，仪表便进入显示模式，可测量最大值、最小值和平均值，同时自动节电 (APS) 显示消失，APS 设置被取消。

## 4.5 确认相对值 / 执行调零

可确认相对于标准值的相对值 (相对功能)。

也可被用于调零功能。

调零以消除测试线的导线电阻 (导通、电阻测量) 和导线容量 (电容测量) 的影响。

选择下述测量功能时本功能无效。

AUTO V、二极管、验电

相对功能有效时，不能变更量程设置。

无论相对功能是否有效，各量程的有效测量范围都相同。

### 确认相对值 (REL)

#### 例子 1：直流电压测量



测量作为标准的值时，按 **FILTER** 1 秒以上。



(REL 点亮。)

将显示相对值。

要取消该状态，再按该键 1 秒以上。

(REL 熄灭。)


## 例子 2 : 温度测量



( $\Delta T$  和 T1 点亮。)



( $\Delta T$  和 T2 点亮。)

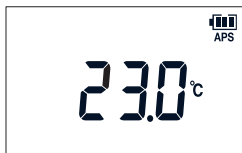

( $\Delta T$  熄灭。)

测量作为标准的值时，按 **FILTER** 1 秒以上。


标准温度固定为 T1。当前测得的温度显示为 T2，与 T1 交替显示。副显示中显示温差  $\Delta T$  ( $T2 - T1$ )。


要取消该状态，再按 **FILTER** 1 秒以上。

## 执行调零

当执行调零时，测试线的状态根据测量功能而异。


参考下表，执行调零。

测量功能	V, A, $\Omega$ , 	$\pm$
测试线的状态	短路	开路

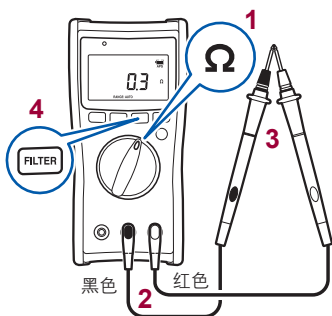

### 例子 1：电阻测量

- 1 选择测量功能。
- 2 将测试线接在测量端子上。
- 3 短接测试线。
- 4 按 **FILTER** 1 秒以上。  
(调零后：0.0 $\Omega$ )
- 5 测量电阻。

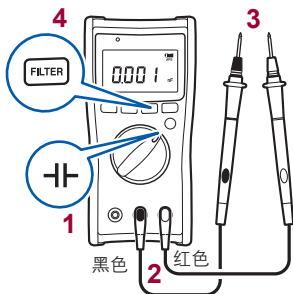

### 例子 2：电容测量

- 1 选择测量功能。
- 2 将测试线接在测量端子上。
- 3 将测试线设为开路。
- 4 按 **FILTER** 1 秒以上。  
(调零后：0.000  $\mu$ F)
- 5 测量电容。

## 4.6 打开背光灯

按下 , 可打开 / 关闭背光灯。

仪表闲置约 40 秒后, 背光灯将自动关闭。

背光灯自动熄灭功能可禁用。(p. 77)

## 4.7 使用自动节电 (APS)

自动节电功能可减少电池电量消耗。如果仪表闲置约 15 分钟, 将进入睡眠模式。睡眠模式持续约 45 分钟后, 电源将自动关闭。

作为默认设置, 自动节电功能被设为启用。(APS 点亮)

也可禁用自动节电功能。

仪表进入睡眠模式前 30 秒, APS 将闪烁以提示其状态。要继续使用本仪表, 按任意键或者转动旋转开关。

### 自动节电功能

- 当仪表处于睡眠模式中, 按任意键便可从睡眠模式中恢复。
- 如果本仪表将长时间被使用, 请将自动节电功能设为无效。(p. 77)
- 使用之后, 请将旋转开关设为 OFF。自动节电状态下, 只有很少的电池消耗。

### 从电源关闭中恢复

将旋转开关设为 OFF, 然后再次接通电源。

## 4.8 使用测量值的正负判定功能 (DT4255、DT4256)

测量的直流电压值低于下述基准值时，会鸣响蜂鸣音并点亮红色 LED。

可用于确认直流电源的接线错误等。

基准值：-10 V 以下

测量功能：DCV、AUTO V

“设置正负判定功能的有效 / 无效” (p. 78)

## 4.9 与计算机通讯

使用选件 DT4900-01 通讯包，可将数据传输到计算机或者控制本仪表。

在计算机上安装专用软件。


(参见通讯包附带的操作手册。)

将通讯适配器接在本仪表上 (p. 76)

连接到计算机上。


计算机的虚拟 COM 端口可被当做 USB 接口使用。本仪表识别 COM1 至 COM256 虚拟端口。

- 通讯方法：异步、半双工传输
- 波特率：固定为 9,600 bps
- 数据位长：8 位
- 停止位：1 位
- 奇偶性：无
- 分隔符：CR+LF

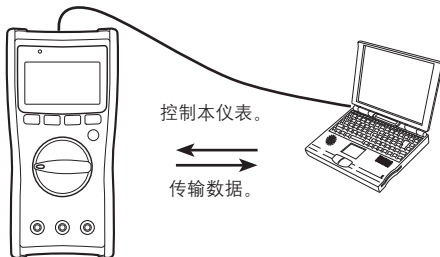
 




### 将通讯适配器接在本仪表上

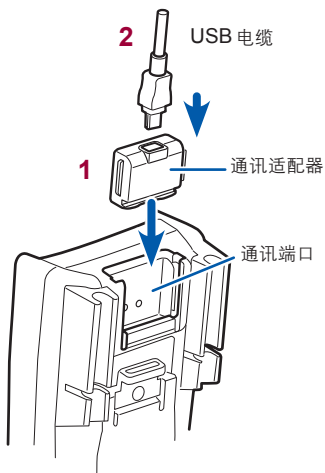

- 1 接上通讯适配器。
- 2 将 USB 电缆接在通讯适配器上。


- 连接电缆时请注意朝向。
- 通讯期间，在显示器上出现 .
- 当  点亮，本仪表的操作键被禁用。
- 通讯期间，不要拆下 USB 电缆。  
断开电缆，停止通信。此时将通过计算机软件显示警告。请再次接上电缆。
- 本仪表可在装有通讯适配器的情况下使用，但是，通讯适配器并不在防摔范围内。







## 4.10 电源接通选项表










可变更或确认本仪表系统内的设置。







关闭电源时，除了温度显示单位外，所有设置更改将会丢失（本仪器保持正负判定功能的设置）。

更改设置后，释放操作键，将再次显示常规画面。

+  按下操作键打开电源。  
(从 OFF 位置开始转动旋转开关。)

设置改变	方法
取消自动节电功能 (APS)	 +  (APS 熄灭。) (参见 p. 73) 
蜂鸣器 OFF	 +  

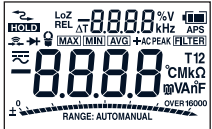设置改变	方法
<p>禁用背光灯自动熄灭功能</p>	<p> + </p> <div data-bbox="339 273 609 448" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>bL-A </p> <p>oFF</p> </div>
<p>设置正负判定功能的有效 / 无效</p>	<p> + </p> <p>即使将电源设为 OFF，也保存设置。 每次操作，都会进行 ON/OFF 切换。</p> <div data-bbox="339 630 609 783" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>dCu </p> <p>oN</p> </div> <div data-bbox="624 630 894 783" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>dCu </p> <p>oFF</p> </div>
<p>确认软件版本</p>	<p> +  (从 OFF 开始的第一个开关位置)</p> <p>例子：Ver 1.00</p> <div data-bbox="339 965 598 1118" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>uEr.</p> <p>1.00</p> </div>

设置改变	方法
<p>点亮所有项目</p>	<p> +  (从 OFF 开始的第三个开关位置)</p> <p>确认是否有显示项目缺漏。如果有显示项目缺漏，请停止使用本仪表，送去维修。</p> 
<p>确认调节源。</p>	<p> +  (从 OFF 开始的第二个开关位置)</p> <p>FACT: 指示这些设置已由 Hioki 调节。</p> 



## 5.1 一般规格

电源	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 号碱性电池 (LR03) × 4</li> <li>• 镍氢电池 (HR03) × 4</li> </ul>	
电池指示器电压警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5.5 V 或更高<sup>*1</sup></li> <li>• 低于 5.0 V 至 5.5 V<sup>*1</sup></li> <li>• 低于 4.5 V 至 5.0 V<sup>*1</sup></li> <li>• 低于 4.0 V 至 4.5 V<sup>*1</sup></li> <li>• 低于 4.0 V 时关闭电源<sup>*1</sup></li> </ul> <p><sup>*1</sup>: 误差: ±0.1 V</p>	 点亮  点亮  点亮  闪烁
尺寸	约 84 W × 174 H × 52 D mm (包括皮套、支架和旋转开关)	
重量	约 390 g (已安装电池、皮套)	
使用环境	室内、污染度 2、最高海拔 2000 m	
使用温湿度范围	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 温度               <ul style="list-style-type: none"> <li>-25°C ~ 65°C (DT4255, DT4256)</li> <li>-10°C ~ 50°C (DT4252, DT4253)</li> </ul> </li> <li>• 湿度               <ul style="list-style-type: none"> <li>-25°C ~ 40°C : 80% RH 以下 (没有结露)</li> <li>40°C ~ 65°C : 40°C 80% RH 以下直线减少到 65°C 25% RH 以下 (没有结露)</li> </ul> </li> </ul>	
保存温湿度范围	-30°C ~ 70°C (DT4255, DT4256) -30°C ~ 60°C (DT4252, DT4253) 80% RH 以下 (无结露)	
防尘和防水	IP40 (EN60529)、IP42 (EN60529) IP40 (使用时)、IP42 (存放时) (禁止在潮湿的状态下使用。端子除外)	
抗跌落距离	从 1 米高度跌落至混凝土地面 (已安装皮套)	
产品保证期	3 年 (不包括测量精度)	
计算机通讯	数字万用表 DT4900-01 通讯包 (USB) 计算机在计算机发出命令后, [  ] 点亮, 开始通讯。计算机发出此命令后, 执行响应操作。	

---

附件	<ul style="list-style-type: none"><li>• L9207-10 测试线</li><li>• 皮套 (安装在仪表上, 带有测试线支座)</li><li>• 操作手册</li><li>• 7 号碱性电池 (LR03) × 4 (仪表内未安装)</li></ul>
选件	参见: “选件 (另售)” (p. 2)
备件	<ul style="list-style-type: none"><li>• DT4253 用于电流端子 (<math>\mu\text{A}</math>, mA) 的 250 mA/1000 V 熔断器 (分断能力 AC 50 kA/DC 30 kA 快速熔断式: <math>\phi 10.3 \times 38</math> mm, HOLLYLAND)</li><li>• DT4255 电压端子用 630 mA/1000 V 保险丝 (切断容量 AC 50 kA/DC 30 kA 速断型 <math>\phi 10.3 \times 38</math> mm、HOLLYLAND 公司生产)</li><li>• DT4252、DT4256 用于电流端子 (A) 的 11 A/1000 V 熔断器 (分断能力 AC 50 kA/DC 30 kA) 快速熔断式: <math>\phi 10.3 \times 38</math> mm, HOLLYLAND)</li></ul>
适用的标准	<ul style="list-style-type: none"><li>• 安全: EN61010</li><li>• EMC: EN61326</li></ul>

---

## 5.2 电气特性

噪音除去特性 <b>NMRR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCV : -60 dB 或更高 (50 Hz/60 Hz)</li> </ul>
噪音除去特性 <b>CMRR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DCV : -100 dB 或更高 (DC/50 Hz/60 Hz, 1k<math>\Omega</math> 不平衡)</li> <li>• ACV : -60 dB 或更高 (DC/50 Hz/60 Hz, 1k<math>\Omega</math> 不平衡)</li> </ul>
响应时间 (自动量程)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电源 ON 时间 : 2 秒内 (量程不移动, 直至液晶屏幕显示测量值)</li> <li>• DCV : 0.6 至 0.7 秒 (0 V <math>\rightarrow</math> 100 V 自动量程操作)<sup>*1, *5</sup></li> <li>• 0.7 至 0.8 秒 (0 V <math>\rightarrow</math> 100 V 自动量程操作)<sup>*2, *3, *4, *5</sup></li> <li>• ACV : 0.6 至 0.7 秒 (0 V <math>\rightarrow</math> 100 V 自动量程操作)<sup>*5</sup></li> <li>• <math>\Omega</math> : 约 1.0 至 1.1 秒 (无穷大 <math>\rightarrow</math> 0<math>\Omega</math> 自动量程操作)<sup>*5</sup></li> </ul>
显示更新率	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 测量值 : 5 次/s (不包括量程固定后的静电容量、频率和温度)<sup>*6</sup></li> <li>• 0.05 至 5 次/s (因静电容量而异)<sup>*6</sup></li> <li>• 1 至 2 次/s (频率)<sup>*6</sup></li> <li>• 1 次/s (温度)<sup>*6</sup></li> <li>• 指示条图形 : 更新 40 次/s</li> </ul>
耐压	测量端子和外壳之间 AC 8.54 kV 正弦波 (50 Hz/60 Hz, 60 秒)
端子间的最大额定电压	V 端子 : DC 1000 V/AC 1000 V 或 $2 \times 10^7$ V $\cdot$ Hz
端子间的最大额定电压	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DT4252、DT4256 : 电流端子 (A) : DC 10 A/AC 10 A</li> <li>• DT4253 : 电流端子 (<math>\mu</math>A, mA) : DC 60 mA</li> </ul>
对地最大额定电压	AC 1000 V (测量分类 III) AC 600 V (测量分类 IV) 超前瞬态过电压 : 8000 V
额定电源电压	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DC 1.5 V <math>\times</math> 4 7 号碱性电池 (LR03) <math>\times</math> 4</li> <li>• DC 1.2 V <math>\times</math> 4 镍氢电池 (HR03) <math>\times</math> 4</li> </ul>

\*1: DT4252、\*2 : DT4253、\*3 : DT4255、\*4 : DT4256

\*5: 稳定到精度规格内

\*6: 在测量范围内规定 (量程切换除外)



最大额定功率	600 mVA (电源电压 6.0 V, 导通测量输入短路, 背光灯点亮)
额定功率	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 36 mVA +20% 或更低 (电源电压 6.0 V、DCV 测量、背光灯熄灭时)</li> <li>• 12 mVA +20% 或更低 (电源电压 6.0 V、睡眠状态)</li> </ul>
连续使用时间	约 130 小时 背光灯熄灭 使用 7 号碱性电池 (LR03) × 4 节时 (23°C 参考值)
电路保护 (仅限于 DT4255)	限流电阻、保护用保险丝 即使在内部电路发生故障、出现短路的状态下, 也可以利用限流电阻控制短路电流, 利用速断型保险丝切断电路

## 5.3 精度表

精度保证期	1 年
精度保证电源电压范围	4.0 V ± 0.1 V 以上 (关闭电源之前)
精度保证温湿度范围	23°C ± 5°C、80% RH 以下 (无结露)
温度特性	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 加上测试精度 × 0.1/°C (23°C ± 5°C 以外)</li> <li>• DT4252、DT4253 的电阻 60.00 MΩ 量程加上</li> <li>• 测试精度 × 0.4/°C (23°C ± 5°C 以外)</li> </ul>
其他条件	最多连接 2 根 (3 m) L4931 延长线时保证精度

- rdg. (读取或显示数值): 当前测量的值并在测量仪表上显示。
- dgt. (分辨率): 可显示的最小单位, 即最小数位的“1”。

## 1 交流电压

量程	精度 <sup>*1</sup>		输入阻抗
	40 至 500 Hz	超过 500 Hz 至 1 kHz	
6.000 V	±0.9% rdg. ±3 dgt.	±1.8% rdg. ±3 dgt.	11.2MΩ ±2.0% 100 pF 或更小
60.00 V	±0.9% rdg. ±3 dgt.	±1.8% rdg. ±3 dgt.	10.3MΩ ±2.0% 100 pF 或更小
600.0 V	±0.9% rdg. ±3 dgt.	±1.8% rdg. ±3 dgt.	10.2MΩ ±1.5% 100 pF 或更小
1000 V	±0.9% rdg. ±3 dgt.	±1.8% rdg. ±3 dgt.	10.2MΩ ±1.5% 100 pF 或更小

- 过载保护：DC 1100 V / AC 1100 V 或  $2 \times 10^7$  V·Hz (通电 1 分钟)  
瞬态过电压：8000 V
- 波峰因数：波峰因数在计数 4000 次为 3，计数 6000 次时线性减少至 2。
- 连接方法：交流耦合
- 自动量程移动阈值：上量程为 6000 次计数及以上  
下量程为 540 次计数及以下

\*1: 精度指定为量程的 1% 或更高，但是 ±5 dgt. 应增加至量程的 5% 或更低。  
频率的精度保证范围：40 Hz 至 1 kHz (超出频率精度保证范围的测量值也会被显示。)

对于 100 Hz，过滤器 ON，±1.5% rdg. 增加至 40 Hz 至 100 Hz 之间的指定精度，未指定 100 Hz 或更高频率精度。

对于 500 Hz，过滤器 ON，±0.5% rdg. 增加至 40 Hz 至 500 Hz 之间的指定精度，未指定 500 Hz 或更高频率精度。

## 2 频率

量程	精度 <sup>*1</sup>	备注
99.99 Hz	±0.1% rdg. ±1 dgt.	-
999.9 Hz	±0.1% rdg. ±1 dgt.	-
9.999 kHz	±0.1% rdg. ±1 dgt.	-
99.99 kHz	±0.1% rdg. ±1 dgt.	仅限交流电压

- 自动量程移动阈值：上量程为 9999 次计数及以上  
下量程为 900 次计数及以下

### 最小灵敏电压(正弦波)

量程	测量范围	交流电压量程			
		6.000 V	60.00 V	600.0 V	1000 V
99.99 Hz	5.00 Hz~ 99.99 Hz <sup>*1</sup>	0.600 V~	6.00 V~	60.0 V~	100 V~
999.9 Hz	100.0 Hz~ 999.9 Hz	0.600 V~	6.00 V~	60.0 V~	100 V~
9.999 kHz	1.000 kHz~ 9.999 kHz	0.600 V~	6.00 V~	60.0 V~	100 V~
99.99 kHz	10.00 kHz~ 50.00 kHz	1.800 V~	12.00 V~	120.0 V~	230 V~
	50.00 kHz 超~ 99.99 kHz	3.000 V~	24.00 V~	240.0 V~	400 V~

- 输入电压最高  $2 \times 10^7 \text{ V} \cdot \text{Hz}$ .
- 无法测量时将显示“----”。

\*1: 从 5.00 Hz 起的量程仅限 6.000 V 量程。其他电压量程的量程为 40.00 Hz 至 99.99 Hz。

## 最小灵敏电压(正弦波)

量程	测量范围	交流电压量程		
		600.0 mA	6.000 A	10.00 A
99.99 Hz	40.00 Hz~ 99.99 Hz	60.0 mA~	0.600 A~	3.00 A~
999.9 Hz	100.0 Hz~ 999.9 Hz	60.0 mA~	0.600 A~	3.00 A~
9.999 kHz	1.000 kHz~ 9.999 kHz	60.0 mA~	0.600 A~	3.00 A~

## 3 直流电压

量程	精度	输入阻抗
600.0 mV <sup>*3</sup>	±0.5% rdg. ±5 dgt.	11.2 MΩ ±2.0%
6.000 V	±0.3% rdg. ±5 dgt. <sup>*2</sup> /±3 dgt. <sup>*1</sup>	11.2 MΩ ±2.0%
60.00 V	±0.3% rdg. ±5 dgt. <sup>*2</sup> /±3 dgt. <sup>*1</sup>	10.3 MΩ ±2.0%
600.0 V	±0.3% rdg. ±5 dgt. <sup>*2</sup> /±3 dgt. <sup>*1</sup>	10.2 MΩ ±1.5%
1000 V	±0.3% rdg. ±5 dgt. <sup>*2</sup> /±3 dgt. <sup>*1</sup>	10.2 MΩ ±1.5%

- 过载保护：DC 1100 V / AC 1100 V 或  $2 \times 10^7$  V·Hz (通电 1 分钟)
- 自动量程移动阈值：上量程为 6000 次计数及以上  
下量程为 540 次计数及以下

\*1: DT4255, DT4256

\*2: DT4252, DT4253

\*3: DT4252 没有 600.0 mV 量程。  
DT4252 带有高精度 600.0 mV 量程。

#### 4 直流电压(高精度 600.0 mV) (仅限 DT4252)

量程	精度	输入阻抗
600.0 mV	$\pm 0.2\%$ rdg. $\pm 5$ dgt.	10.2 M $\Omega$ $\pm 1.5\%$

- 过载保护：DC 1000 V/AC 1000 V 或  $2 \times 10^7$  V $\cdot$ Hz (通电 1 分钟)

#### 5 AUTO V

量程	精度 <sup>*1</sup>		输入阻抗
	DC, 40 至 500 Hz	超过 500 Hz 至 1 kHz	
600.0 V	$\pm 2.0\%$ rdg. $\pm 3$ dgt.	$\pm 4.0\%$ rdg. $\pm 3$ dgt.	900k $\Omega$ $\pm 20\%$ <sup>*2</sup>

- 过载保护：DC 1100 V / AC 1100 V 或  $2 \times 10^7$  V $\cdot$ Hz (通电 1 分钟)
- 瞬态过电压：8000 V
- 波峰因数：波峰因数在计数 4000 次为 3，计数 6000 次时线性减少至 2。
- 连接方法：直流耦合
- \*1: 对于交流电压，精度指定为量程的 1% 或更高，但是  $\pm 5$  dgt. 应增加至量程的 5% 或更低。
- 频率的精度保证范围：40 Hz 至 1 kHz (超出频率精度保证范围的测量值也会被显示。)
- 对于 100 Hz，过滤器 ON， $\pm 1.5\%$  rdg. 增加至 40 Hz 至 100 Hz 之间的指定精度，未指定 100 Hz 或更高频率精度。
- 对于 500 Hz，过滤器 ON， $\pm 0.5\%$  rdg. 增加至 40 Hz 至 500 Hz 之间的指定精度，未指定 500 Hz 或更高频率精度。
- \*2: DT4253、DT4255、DT4256

## 6 导通

量程	精度	测量电流
600.0Ω	±0.7% rdg. ±5 dgt.	200 μA ±20%

- 开路电压：1.8 V 直流以下
- 过载保护：DC 1000 V/AC 1000 V 或  $2 \times 10^7 \text{ V} \cdot \text{Hz}$  (通电 1 分钟)  
过载时的电流：稳态 15 mA 或更小，瞬态 0.8 A 或更小
- 导通 ON 阈值：25Ω ± 10Ω (连续的蜂鸣器鸣响，红色 LED 点亮)
- 导通 OFF 阈值：245Ω ± 10Ω
- 响应时间：0.5 ms 以上开路或短路检测。
- 精度保证条件：执行调零后

## 7 电阻

量程	精度	测量电流
600.0Ω	±0.7% rdg. ±5 dgt.	200 μA ±20%
6.000kΩ	±0.7% rdg. ±5 dgt. <sup>*1</sup> /±3 dgt. <sup>*2</sup>	100 μA ±20%
60.00kΩ	±0.7% rdg. ±5 dgt. <sup>*1</sup> /±3 dgt. <sup>*2</sup>	10 μA ±20%
600.0kΩ	±0.7% rdg. ±5 dgt. <sup>*1</sup> /±3 dgt. <sup>*2</sup>	1 μA ±20%
6.000MΩ	±0.9% rdg. ±5 dgt. <sup>*1</sup> /±3 dgt. <sup>*2</sup>	100 nA ±20%
60.00MΩ	±1.5% rdg. ±5 dgt. <sup>*1</sup> /±3 dgt. <sup>*2</sup>	10 nA ±20%

- 开路电压：1.8 V 直流以下
- 过载保护：DC 1000 V/AC 1000 V 或  $2 \times 10^7 \text{ V} \cdot \text{Hz}$  (通电 1 分钟)  
短路时的电流：300 μA 或更低  
过载时的电流：稳态 15 mA 或更小，瞬态 0.8 A 或更小
- 精度保证条件：执行调零后
- 自动量程移动阈值：上量程为 6000 次计数及以上  
下量程为 540 次计数及以下

\*1: DT4252, DT4253

\*2: DT4255, DT4256

## 8 静电容量

量程	精度	充电电流
1.000 $\mu\text{F}$	$\pm 1.9\% \text{ rdg.} \pm 5 \text{ dgt.}$	10 n/100 n/1 $\mu\text{A} \pm 20\%$
10.00 $\mu\text{F}$	$\pm 1.9\% \text{ rdg.} \pm 5 \text{ dgt.}$	100 n/1 $\mu\text{A}/10 \mu\text{A} \pm 20\%$
100.0 $\mu\text{F}$	$\pm 1.9\% \text{ rdg.} \pm 5 \text{ dgt.}$	1 $\mu\text{A}/10 \mu\text{A}/100 \mu\text{A} \pm 20\%$
1.000 mF	$\pm 1.9\% \text{ rdg.} \pm 5 \text{ dgt.}$	10 $\mu\text{A}/100 \mu\text{A}/200 \mu\text{A} \pm 20\%$
10.00 mF	$\pm 5.0\% \text{ rdg.} \pm 20 \text{ dgt.}$	100 $\mu\text{A}/200 \mu\text{A} \pm 20\%$

- 开路电压：1.8 V 直流或以下
- 过载保护：DC 1000 V/AC 1000 V 或  $2 \times 10^7 \text{ V} \cdot \text{Hz}$  (通电 1 分钟)  
短路时的电流：300  $\mu\text{A}$  或更低  
过载时的电流：稳态 15 mA 或更小，瞬态 0.8A 或更小
- 每个量程的最大计数值：1100 (10.00 mF 时为 1000)
- 自动量程移动阈值：上量程为 1100 次计数及以上  
下量程为 100 次计数及以下

## 9 二极管

量程	精度	测量电流
1.500 V	$\pm 0.5\% \text{ rdg.} \pm 5 \text{ dgt.}^{*1}/ \pm 8 \text{ dgt.}^{*2}$	0.5 mA $\pm 20\%$

- 开路电压：5.0 V 直流以下，电池电量消耗导致电压下降
- 过载保护：DC 1000 V/AC 1000 V 或  $2 \times 10^7 \text{ V} \cdot \text{Hz}$  (通电 1 分钟)  
短路时的电流：0.7 mA 以下  
过载时的电流：稳态 15 mA 或更小，瞬态 0.8 A 或更小
- 在正向连接期间，蜂鸣器断续鸣响 (阈值：0.15 V 至 1.5 V)，红色 LED 闪烁。
- 0.15 V 或更低时蜂鸣器连续鸣响，红色 LED 点亮。

\*1: DT4252, DT4253, DT4256

\*2: DT4255

## 10 温度

热电偶类型	量程	精度 <sup>*1</sup>
K	-40.0°C 至 400.0	±0.5% rdg. ±2°C

- 过载保护：DC 1000 V/AC 1000 V 或  $2 \times 10^7 \text{ V} \cdot \text{Hz}$  (通电 1 分钟)  
过载时的电流：稳态 15 mA 或更小，瞬态 0.8 A 或更小
- 使用 DT4910 热电偶 (K)。
- 精度不包括 DT4910 热电偶 (K) 的误差。  
(DT4910 可测量范围：-40°C ~ 260°C)
- 显示更新率：1 次 /s (包括断线检查)

\*1: 在本仪表温度稳定在  $\pm 1^\circ\text{C}$  的环境中，精度指定。

主机标准接点温度补偿稳定时间：120 分钟 (当仪表环境温度从  $50^\circ\text{C}$  快速变化至  $23^\circ\text{C}$  时)

## 11 交流 (钳式传感器)

量程	精度 (仅限仪表) <sup>*1</sup>	转换率
	40 Hz 至 1 kHz	
10.00 A	±0.9% rdg. ±3 dgt.	0.05 A/mV
20.00 A	±0.9% rdg. ±3 dgt.	0.10 A/mV
50.0 A	±0.9% rdg. ±3 dgt.	0.25 A/mV
100.0 A	±0.9% rdg. ±3dgt.	0.5 A/mV
200.0 A	±0.9% rdg. ±3 dgt.	1.0 A/mV
500 A	±0.9% rdg. ±3 dgt.	2.5 A/mV
1000 A	±0.9% rdg. ±3 dgt.	5 A/mV

- 输入阻抗：1MΩ ±20% 或更低，1000 pF 或更低
- 使用 9010-50、9018-50 或者 9132-50 钳式探头。
- 精度不包括钳式探头的误差。
- 波峰因数：3 或以下
- 连接方法：直流耦合

\*1: 精度指定为量程的 1% 或更高，但是 ±5 dgt. 应增加至量程的 5% 或更低。

- 频率的精度保证范围：40 Hz 至 1 kHz (超出频率精度保证范围的测量值也会被显示。)



## 精度表

- 对于 100 Hz，过滤器 ON， $\pm 1.5\%$  rdg. 增加至 40 Hz 至 100 Hz 之间的指定精度，未指定 100 Hz 或更高频率精度。
- 对于 500 Hz，过滤器 ON， $\pm 0.5\%$  rdg. 增加至 40 Hz 至 500 Hz 之间的指定精度，未指定 500 Hz 或更高频率精度。

### 12 直流电流 ( $\mu\text{A}$ )

量程	精度	输入阻抗
60.00 $\mu\text{A}$	$\pm 0.8\%$ rdg. $\pm 5$ dgt.	1k $\Omega$ $\pm 5\%$
600.0 $\mu\text{A}$	$\pm 0.8\%$ rdg. $\pm 5$ dgt.	1k $\Omega$ $\pm 5\%$

- 过载保护：250 mA/1000 V 熔断器，分断能力 AC 50 kA/DC 30 kA
- 自动量程移动阈值：上量程为 6000 次计数及以上  
下量程为 540 次计数及以下

### 13 直流电流 (mA)

量程	精度	输入阻抗
6.000 mA	$\pm 0.8\%$ rdg. $\pm 5$ dgt.	15 $\Omega$ $\pm 40\%$
60.00 mA	$\pm 0.8\%$ rdg. $\pm 5$ dgt.	15 $\Omega$ $\pm 40\%$

- 过载保护：250 mA/1000 V 熔断器，分断能力 AC 50 kA/DC 30 kA
- 自动量程移动阈值：上量程为 6000 次计数及以上  
下量程为 540 次计数及以下

### 14 直流电流 (A)

量程	精度	输入阻抗
60.00 mA <sup>2</sup>	$\pm 1.8\%$ rdg. $\pm 15$ dgt.	35m $\Omega$ $\pm 30\%$
600.0 mA <sup>2</sup>	$\pm 0.9\%$ rdg. $\pm 5$ dgt.	35m $\Omega$ $\pm 30\%$
6.000 A	$\pm 0.9\%$ rdg. $\pm 5$ dgt. <sup>1</sup> / $\pm 3$ dgt. <sup>2</sup>	35m $\Omega$ $\pm 30\%$
10.00 A	$\pm 0.9\%$ rdg. $\pm 5$ dgt. <sup>1</sup> / $\pm 3$ dgt. <sup>2</sup>	35m $\Omega$ $\pm 30\%$

- 过载保护：11 A/1000 V 熔断器，分断能力 AC 50 kA/DC 30 kA
- 自动量程移动阈值：上量程为 6000 次计数及以上  
下量程为 540 次计数及以下

\*1: DT4252、\*2: DT4256

**15 交流电流 (A)**

量程	精度 *1		输入阻抗
	40 至 500 Hz	超过 500 Hz 至 1 kHz	
600.0 mA <sup>*2</sup>	± 1.4% rdg. ± 5 dgt.	± 1.8% rdg. ± 5 dgt.	35 mΩ ± 30%
6.000 A	± 1.4% rdg. ± 3 dgt.	± 1.8% rdg. ± 3 dgt.	35mΩ ± 30%
10.00 A	± 1.4% rdg. ± 3 dgt.	± 1.8% rdg. ± 3 dgt.	35mΩ ± 30%

- 过载保护：11 A/1000 V 熔断器，分断能力 AC 50 kA/DC 30 kA
- 波峰因数：波峰因数在计数 4000 次为 3，计数 6000 次时线性减少至 2。  
(6.000A 量程除外)  
3 或更低 (10.00 A 量程除外)

- 连接方法：直流耦合
- 自动量程移动阈值：上量程为 6000 次计数及以上  
下量程为 540 次计数及以下

\*1: 精度指定为量程的 1% 或更高，但是 ±5 dgt. 应增加至 300 次计数或更低。  
频率的精度保证范围：40 Hz 至 1 kHz (超出频率精度保证范围的测量值也会被显示。)

对于 100 Hz，过滤器 ON，±1.5% rdg. 增加至 40 Hz 至 100 Hz 之间的指定精度，未指定 100 Hz 或更高频率精度。

对于 500 Hz，过滤器 ON，±0.5% rdg. 增加至 40 Hz 至 500 Hz 之间的指定精度，未指定 500 Hz 或更高频率精度。

\*2: DT4256

## 16 电荷

量程 (检测灵敏度)	检测电压范围 <sup>*1</sup>	检测目标频率
Hi	AC 40 ~ AC 600 V	50 Hz/60 Hz
Lo	AC 80 ~ AC 600 V	50 Hz/60 Hz

• 在电压检测期间，蜂鸣器连续鸣响，红色 LED 点亮。

\*1: 与相当于  $1\text{V}2\text{ mm}^2$  的绝缘导线接触。

# 6

## 维护和检修

### 6.1 维修、检查和清洁

#### 危险



不允许顾客改造、拆解或者维修本仪表。  
这样做可能导致火灾、触电或者人身伤害。

#### 校正

##### 重要

为保证本仪表以规定的精度提供正确的测量结果，需要定期校正。

校正频率因本仪表的使用情况或者安装环境而异。建议客户根据本仪表的使用情况或者安装环境确定校正频率，向本公司提出校正委托。

#### 清洁

- 清洁本仪表时，用沾上水或中性清洁剂的软布轻轻擦拭。
- 用柔软的干布轻轻擦拭显示器。

##### 重要

绝不要使用苯、酒精、丙酮、醚、酮、稀释剂或者汽油等溶剂，因为这些东西会导致变形，并使外壳褪色。

#### 报废

依据当地规定使用和处置本仪表。

## 6.2 故障诊断

- 当怀疑本仪表发生故障时，检查“送回本仪表维修前”记载的信息，然后联系代理店或距您最近的营业据点。
- 当送回本仪表维修时，取出电池，并仔细包装，以防运输期间损坏。  
包裹缓冲材料，这样本仪表就不能在包装中移动。务必附上详细的问题说明。  
Hioki 不对运输期间发生的损坏负责。

### 送回本仪表维修前

症状	确认和处理方法
显示器上没有任何显示。 或者显示短时间后消失。	检查电池电量是否耗尽。 更换新电池。(p. 28)
	检查自动节电功能是否激活。 检查自动节电功能的设置。(p. 73)
测量值未显示。 即便测量后，仍然显示 0 (零)。 即使短接探头后，依然 不出现测量值。 不能调零。	如果测得的电流值不显示，检查熔断器是否烧断。 检查方法：“确认熔断器是否熔断。”(p. 42) 如果熔断器已烧断，更换指定的熔断器。(p. 99)
	如果测得的电流值不显示，检查熔断器是否变形。 取出熔断器时，如果用力过大，支座会变形。用针鼻钳夹持，并修复熔断器支座的形状。
	检查测试线是否破损。 执行导通检查，以确认测试线的导通。(p. 40) 如果测试线破损，更换测试线。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>检查测试线是否插到底了。</li> <li>检查测量方法是否是正确的。</li> </ul> 如果没有发现问题，仪器可能发生了故障。请送修。
显示不稳定，并且数值 波动，难以读取数值。	检查输入信号是否处于仪表的输入范围内。 如果受到噪声干扰，请使用仪表的滤波器功能。 (p. 67)

症状	确认和处理方法
在显示屏中显示“----”。	当旋转开关的位置未确认时，显示“----”。将旋转开关切换到合适的档位。
接通电源出现错误显示。当什么也没有连接时，出现错误显示。	重置本仪表。如果重置本仪表后依然出现相同的症状，请送修。

## 其他咨询

问题	处理方法
想执行调零。	使用相对值显示功能，可执行调零。(p. 72)
想更换熔断器。 想知道如何获得熔断器。	熔断器可通过 Hioki 授权经销商购买。
能使用充电电池吗？	充电电池可被使用。但是，因其放电特性与碱性电池不同，因此电池余量可能无法正常显示。请注意。
想用一台计算机控制多台仪表。	要与本仪表通讯，需要选件 DT4900-01 通讯包。可通过 USB 端口控制多台仪表。
本仪表不能与计算机通讯。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 本仪表与计算机之间的通讯设置正确吗？</li> <li>• 波特率和奇偶校验设置正确吗？(p. 75)</li> <li>• USB 电缆连接正确吗？(p. 75)</li> <li>• 光线接收部分是否干净？</li> </ul>
想知道指令。 想用自己的软件执行通讯。	要与本仪表通讯，需要选件 DT4900-01 通讯包。有关指令的详细情况，参见通讯包附带的 CD 光盘中的通讯说明书。这些资料也可从本公司网站下载。

## 6.3 错误显示

错误显示	描述	处理方法
Err 001	ROM 错误 程序	当显示器上显示错误时，必须维修本仪表。 请联系代理店或距您最近的营业据点。
Err 002	ROM 错误 调节数据	
Err 004	EEPROM 错误 存储数据	
Err 005	ADC 错误 硬件故障	

## 6.4 更换熔断器

如果熔断器烧坏，用下述新的熔断器更换。

如何检查熔断器是否烧坏的详细情况，参见“3 确认熔断器是否熔断。”(p. 42)。

### 警告

只使用指定型号、特性、额定电流、额定电压的熔断器进行更换。



不要使用指定以外的熔断器(尤其不要使用额定电流更大的熔断器)或者将其短接熔断器支座。这样做可能损坏本仪表，并导致人身伤害。

### 指定的熔断器

	额定参数	规格
用于 $\mu\text{A}/\text{mA}$ 端子 (DT4253)	250 mA/ 1000 V	制造商：HOLLYLAND 分断特性：快速熔断式 分断能力：AC 50 kA/DC 30 kA 大小： $\phi 10.3 \text{ mm} \times 38 \text{ mm}$
用于 V 端子 (DT4255)	630 mA/ 1000 V	
用于 A 端子 (DT4252、DT4256)	11 A/ 1000 V	

熔断器可通过 Hioki 授权经销商购买。


取出熔断器时，不要向熔断器支座施加过大的力。如果保险丝盒歪斜，则可能会接触不良，并导致无法进行正确的测量。




## ⚠ 注意




当更换熔断器时，不要让外部异物进入本仪表。此举可能导致故障。请勿使用仪表随附的测试线 L9207-10 的前端来拆下熔断器。否则测试线可能会弯曲变形。

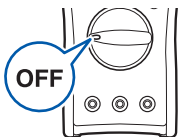

- 1 从本仪表上拆下测试线
- 2 将旋转开关切换到 **OFF**。

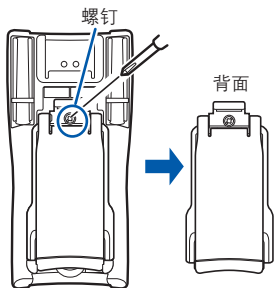

- 3 使用十字螺丝刀，从电池盖板上拆下螺钉(1处)。
- 4 拆下电池盖板。

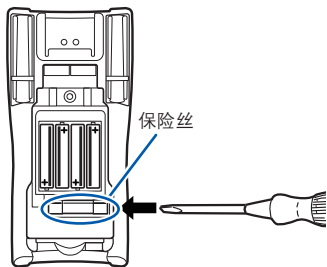

- 5 更换熔断器。
- 6 重新装上电池盖板。
- 7 用螺钉紧固盖板。

## 附录 1 有效值与平均值

## 有效值与平均值的区别

有两种方法可将交流值转换为有效值：“真有效值法（真有效值指示）”与“平均值法（平均值整流成有效值指示）”。


对于未失真的正弦波而言，两种方法指示相同的值。但是，如果波形失真，这两种方法将出现区别。

本仪表使用真有效值法。

如果是真有效值方式，则求出并显示包含精度保证频率范围内谐波成分的交流信号有效值。

在平均值法中，输入波形被当做未失真的正弦波处理（只有单一频率成分）。求得交流信号的平均值后转换成有效值，然后显示。如果波形失真，会出现较为严重的测量误差。

测量例子	真有效值	平均整流
100 V 正弦波	100 V	100 V
100 V 矩形波	100 V	111 V

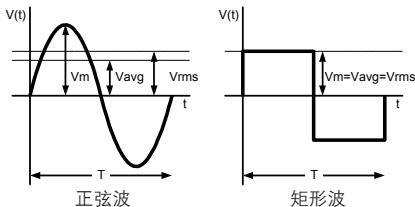

$V_m$  : 最大值,  $V_{avg}$  : 平均值,  $V_{rms}$  : 有效值,  $T$  : 周期



# 保修证书

# HIKI

型号名称	序列号	保修期 自购买之日 年 月起 3 年
------	-----	-----------------------

客户地址: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

## 要求

- 保修证书不补发, 请注意妥善保管。
- 请填写“型号名称、序列号、购买日期”以及“地址与姓名”。
- ※ 填写的个人信息仅用于提供修理服务以及介绍产品。

本产品为已按照我司的标准通过检查程序证明合格的产品。本产品发生故障时, 请与经销商联系。会根据下述保修内容修理本产品或更换为新品。联系时, 请提示本保修证书。

## 保修内容

1. 在保修期内, 保证本产品正常动作。保修期为自购买之日起 3 年。如果无法确定购买日期, 则此保修将视为自本产品生产日期 (序列号的左 4 位) 起 3 年有效。
2. 本产品附带 AC 适配器时, 该 AC 适配器的保修期为自购买日期起 1 年。
3. 在产品规格中另行规定测量值等精度的保修期。
4. 在各保修期内本产品或 AC 适配器发生故障时, 我司判断故障责任属于我司时, 将免费修理本产品 /AC 适配器或更换为新品。
5. 下述故障、损坏等不属于免费修理或更换为新品的保修对象。
  - 1. 耗材、有一定使用寿命的部件等的故障或损坏
  - 2. 连接器、电缆等的故障或损坏
  - 3. 由于产品购买后的运输、摔落、移设等所导致的故障或损坏
  - 4. 因没有遵守使用说明、主机注意标签 / 刻印中记载的内容所进行的不当操作而引起的故障或损坏
  - 5. 因疏于进行法律法规、使用说明等要求的维护与检查而引起的故障或损坏
  - 6. 由于火灾、风暴或洪水破坏、地震、雷击、电源异常 (电压、频率等)、战争或暴动、辐射污染或其他不可抗力导致的故障或损坏
  - 7. 产品外观发生变化 (外壳划痕、变形、褪色等)
  - 8. 不属于我司责任范围的其它故障或损坏
6. 如果出现下述情况, 本产品将被视为非保修对象。我司可能会拒绝进行维修或校正等服务。
  - 1. 由我司以外的企业、组织或个人对本产品进行修理或改造时
  - 2. 用于特殊的嵌入式应用 (航天设备、航空设备、核能设备、生命攸关的医疗设备或车辆控制设备等), 但未能提前通知我司时
7. 针对因使用产品而导致的损失, 我司判断其责任属于我司时, 我司最多补偿产品的采购金额。不补偿下述损失。
  - 1. 因使用本产品而导致的被测物损失引起的二次损坏
  - 2. 因本产品的测量结果而导致的损坏
  - 3. 因连接 (包括经由网络的连接) 本产品而对本产品以外的设备造成的损坏
8. 因距产品生产日期的时间过长、零部件停产或不可预见情况发生等原因, 我司可能会拒绝维修、校正等服务。

**HIKI E. E. CORPORATION**

<http://www.hioki.com>

20-08 CN-3

## 产品中有害物质的名称及含量

【数字万用表 DT425X】

“X”代表任意0-9的

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
主机						
实装电路板	×	○	○	○	○	○
端子金属零件	×	○	○	○	○	○
其它						
钳式探头 901X-50	×	○	○	○	○	○
钳式探头 9132-50	×	○	○	○	○	○
变换转换器 9704	×	○	○	○	○	○
通讯包 (USB) DT4900-01	×	○	○	○	○	○
K型热电偶 DT4910	×	○	○	○	○	○
延长线 L4931	×	○	○	○	○	○
测试针 L4932	×	○	○	○	○	○
接触针 L4933	×	○	○	○	○	○
测试夹 L4936	×	○	○	○	○	○
磁铁接合器 L4937	×	○	○	○	○	○
测试探针 L4938	×	○	○	○	○	○
断路器用探针 L4939	×	○	○	○	○	○
测试线 L9207-10	×	○	○	○	○	○
直流高压测试探头 P2000	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

环境保护使用期限



DT4251A998-03 23-01

# HIOKI 产品合格证

日置电机株式会社总公司

总公司 邮编: 386-1192 日本长野县上田市小泉81



# HIOKI

[www.hioki.cn/](http://www.hioki.cn/)



更多资讯，关注我们。

总公司 邮编: 386-1192 日本长野县上田市小泉81

## 日置(上海)测量技术有限公司

公司地址: 上海市黄浦区西藏中路268号 来福士广场4705室 邮编: 200001

电话: 021-63910090/63910092 传真: 021-63910360

电子邮件: [info@hioki.com.cn](mailto:info@hioki.com.cn)

2107 CN

---

日置电机株式会社编辑出版

日本印刷

- 可从本公司主页下载CE认证证书。
- 本书的记载内容如有更改，恕不另行通知。
- 本书含有受著作权保护的内容。
- 严禁擅自转载、复制、篡改本书的内容。
- 本书所记载的公司名称、产品名称等，均为各公司的商标或注册商标。